


改善箇所説明図

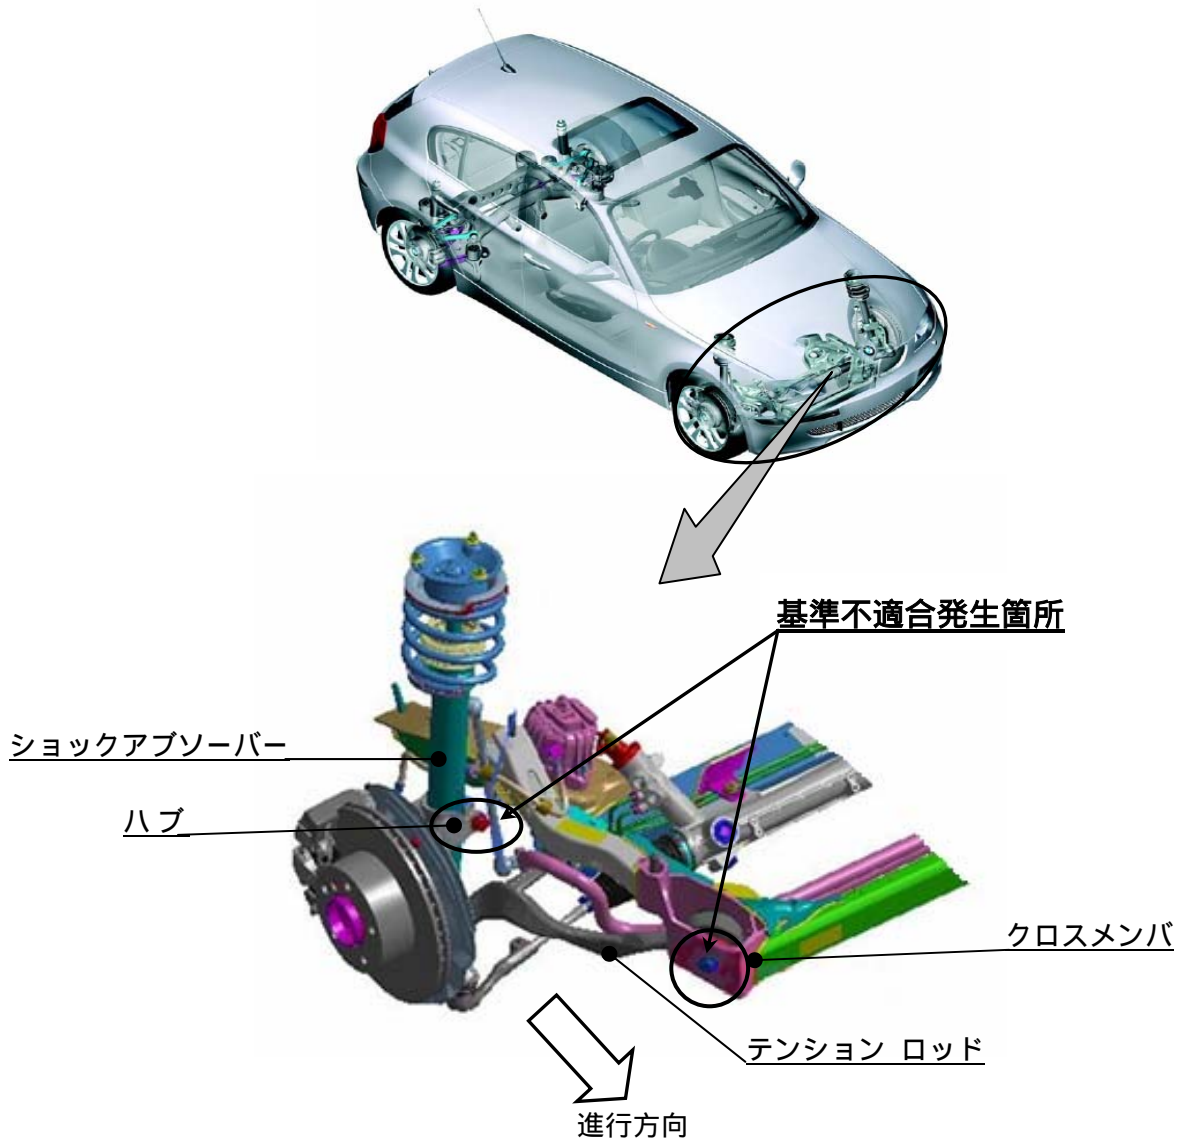

不具合の内容

前輪懸架装置のテンションロッドをクロスメンバに取り付けるボルトおよびショックアブソーバーをハブに固定するボルトの締め付けが不適切なため、走行中に当該ボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが抜け、テンションロッドが車体から外れ、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該部位を規定値で締め付ける。

識別：テンションロッド取り付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。