

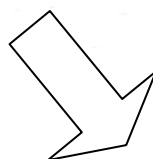
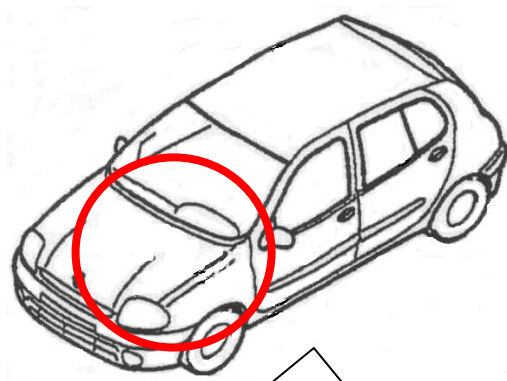
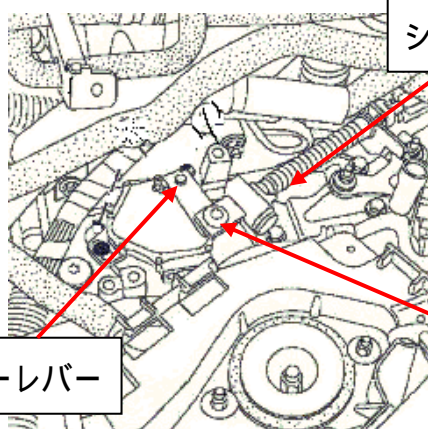


改善箇所説明図

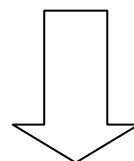

基準不適合発生箇所


ギアセクターレバーとシフトコントロールケーブルの連結部の強度が不足しているため、シフト操作を繰り返すと、当該連結部が摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、摩耗が進行して、最悪の場合、当該レバーからシフトコントロールケーブルが外れ、シフト操作が出来なくなり走行不能になるおそれがある。

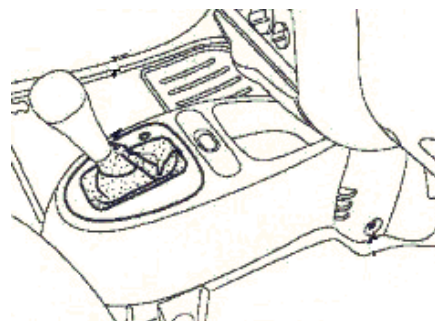

シフトコントロールケーブル

ギアセクターレバー

ボールジョイント

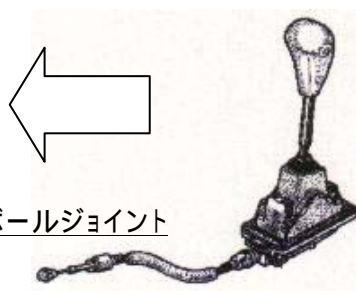

改善の内容

全車両、シフトコントロールケーブルと、ギアセクターレバーを対策品と交換する。

注: ☐ は改善部品を示す

識別: 指定のステッカーを原動機室内に貼る。