
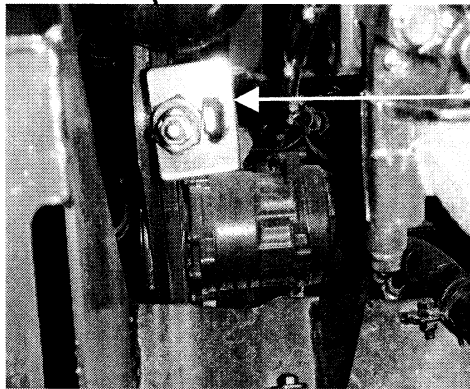



改善箇所説明図 ①

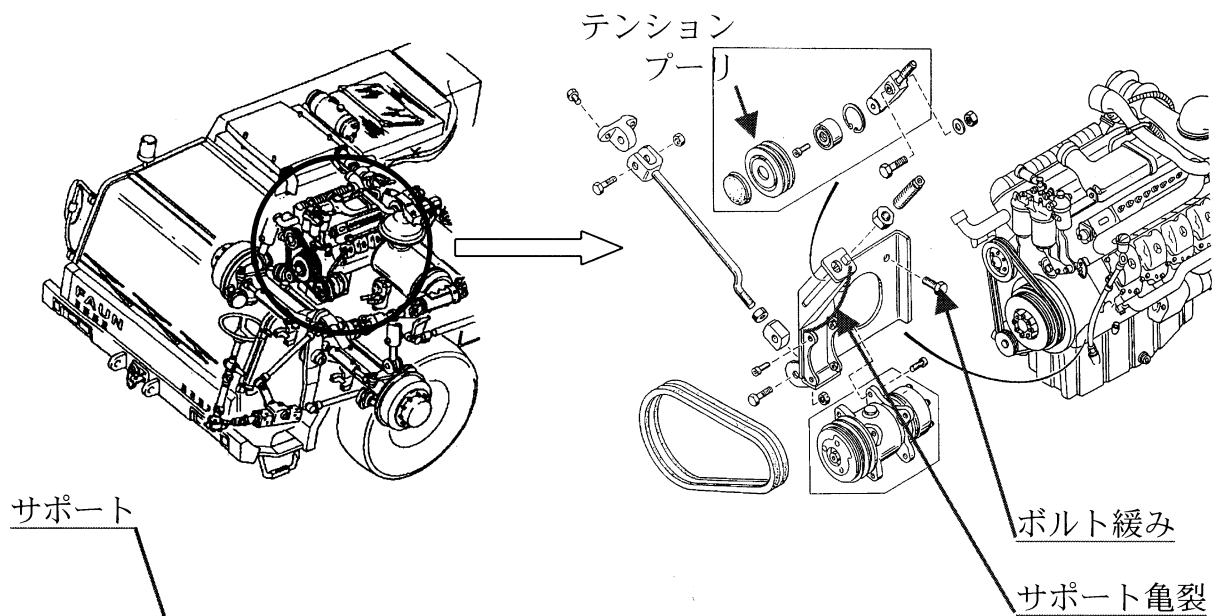


基準不適合発生箇所

エアコン用コンプレッサにおいて、テンションプーリサポートの取付けが不適切なため、テンションプーリが駆動ベルトに対して傾いて取付けられ、振動が増大するものがある。そのため、当該サポートの取付けボルトが緩み、サポートに亀裂が発生し、最悪の場合、テンションプーリ及び駆動ベルトが脱落して、他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善内容

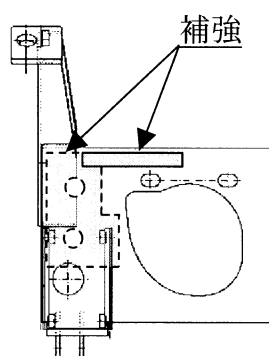

対策後

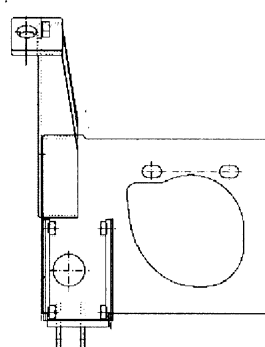

対策前

全車両、当該サポート及びテンションプーリを点検し、取付け不良のものは修正を行う。
また、当該サポートに補強を追加する。