



改善箇所説明図 ②

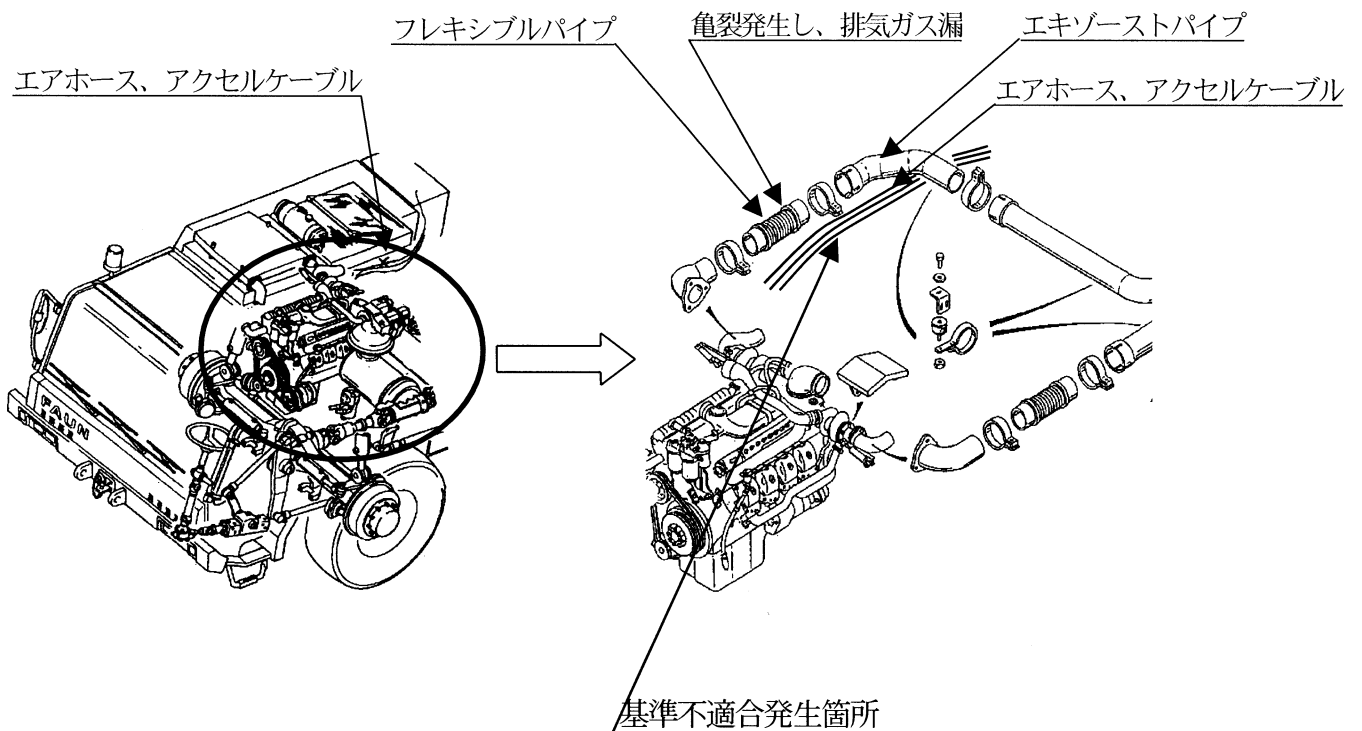

排気ブレーキ用エアホース、アクセルケーブルとエキゾーストパイプとの隙間が不足しているため、エキゾーストパイプの熱により当該ホース又は当該ケーブルの保護材が溶損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホース又はケーブルが損傷し、最悪の場合、排気ブレーキが効かなくなったり、アクセル操作が出来なくなるおそれがある。なお、エキゾーストパイプに亀裂が生じると溶損が早まる場合がある。

改善内容

全車両、エアホースおよびアクセルケーブルとエキゾーストパイプとの隙間が少ない個所に断熱材にて保護する。また、保護材を点検し、溶損している場合は、新品と交換する。さらに、エキゾーストパイプの亀裂、取付け状態を点検し、損傷がある場合は新品に交換する。

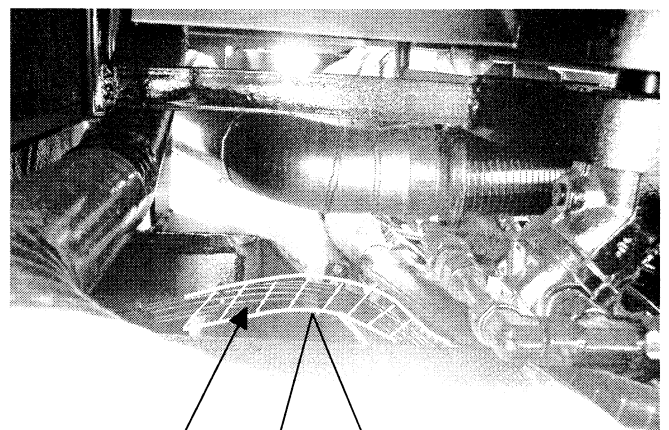

エアホース、アクセルケーブル

ホース、ケーブルを断熱材にて保護をする