



改善箇所説明図 ③

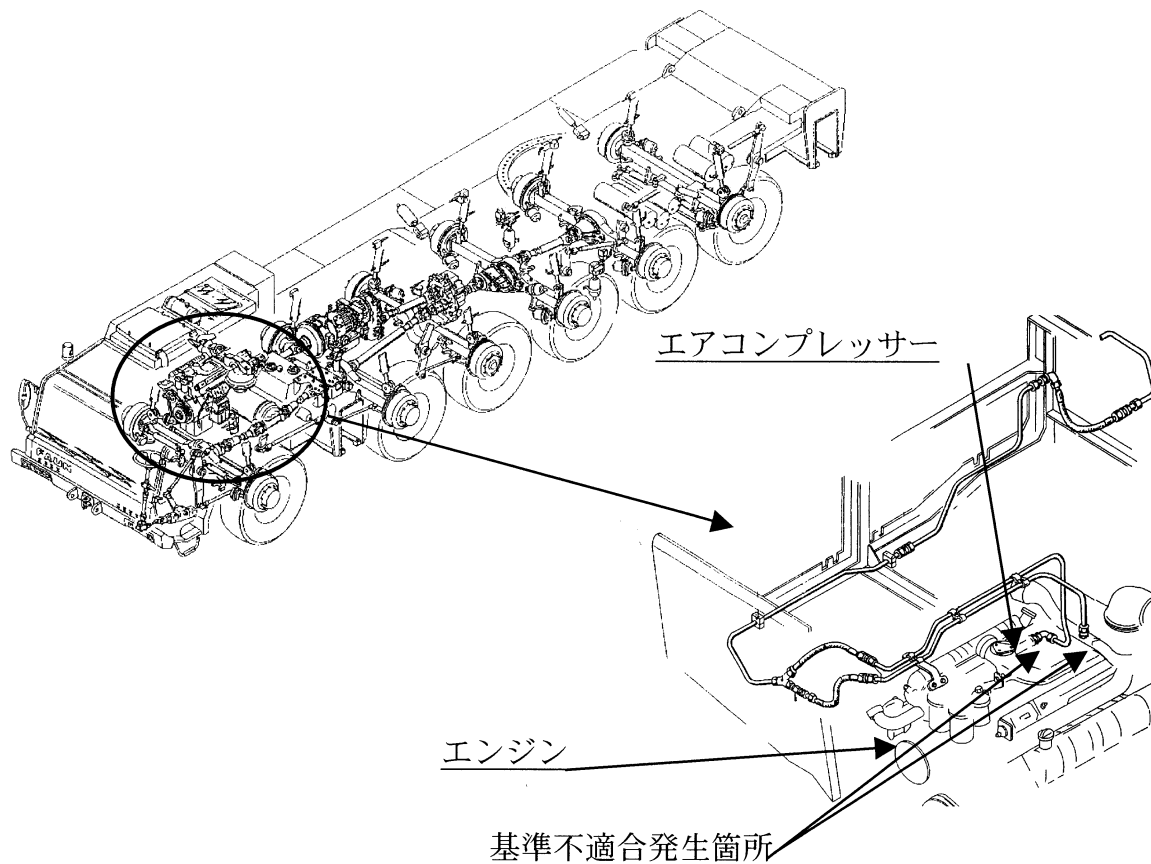

コンプレッサ出口部の配管ジョイントに使用しているシールリングの材質が不適切なため、エンジンの振動等により袋ナットが緩むものがある。そのため、エアが漏れエア圧が低下すると、パーキングブレーキが効いた状態となり、走行出来なくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ジョイント部のシールリングを対策品に交換する。

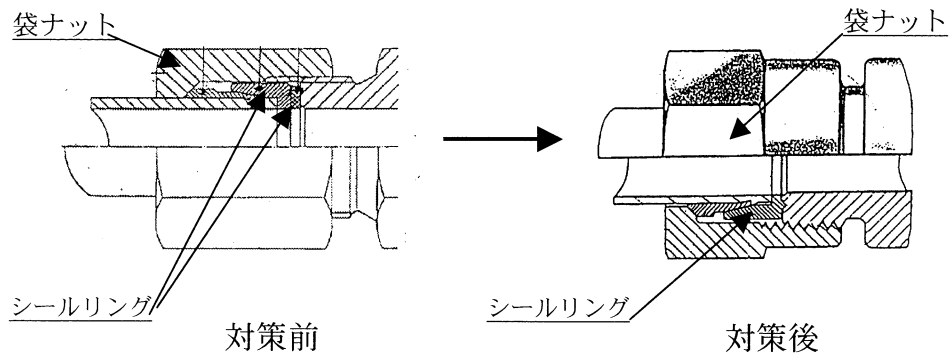

識別：交換作業完了分については、ジョイント部に白ペンキを塗布する。