



改善箇所説明図 ⑤

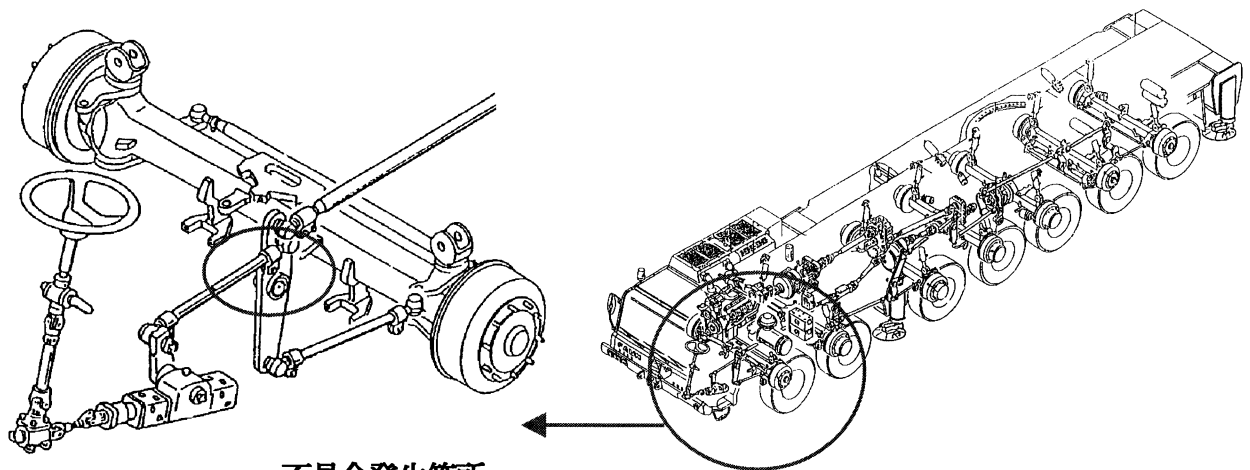

不具合発生箇所
(亀裂)

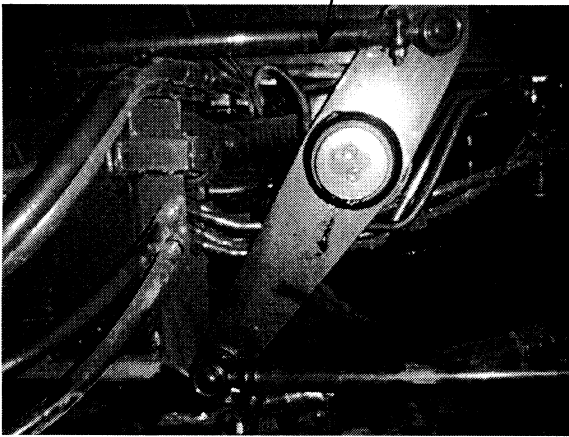

ステアリングレバー支点部サポートの取付部の強度が不足しているため、作業場において、クレーン作業装置の旋回体のみを取付けた状態でステアリング操作を行うと、当該部に亀裂が生じ、その後のステアリング操作時に追従性が悪くなるおそれがある。

改善内容

全車両、ステアリングレバー支点部サポートの取付け部に補強板を追加する。

