


## 改善箇所説明図

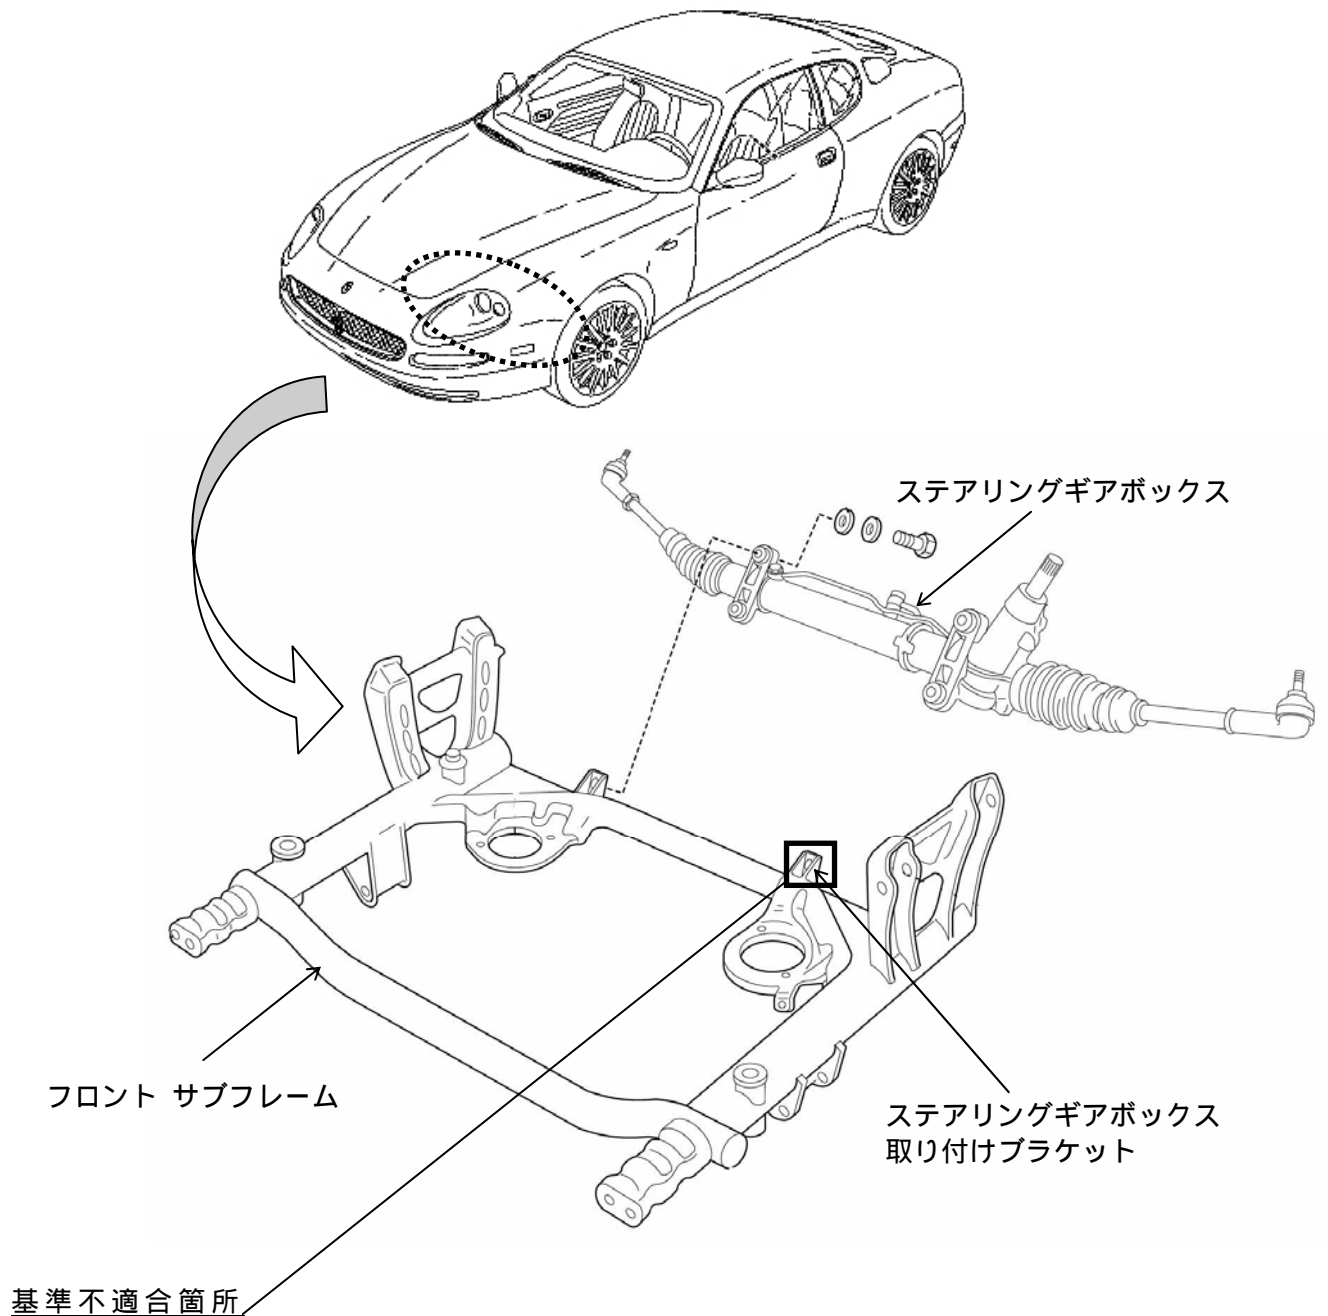

フロントサブフレームに固定されているステアリングギアボックス取り付けブラケットの強度が不足しているため、据え切り等のハンドル操作を繰り返すと当該ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行して破損し、最悪の場合、ステアリングギアボックスが外れ、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、対策ブラケット及び新品の取付ボルトに交換する。

識別：作業済みの車両については、識別用に黄色のペイントを、交換したブラケットの見易い位置に塗布する。

注意：  は交換部品を示す。