


改善箇所説明図

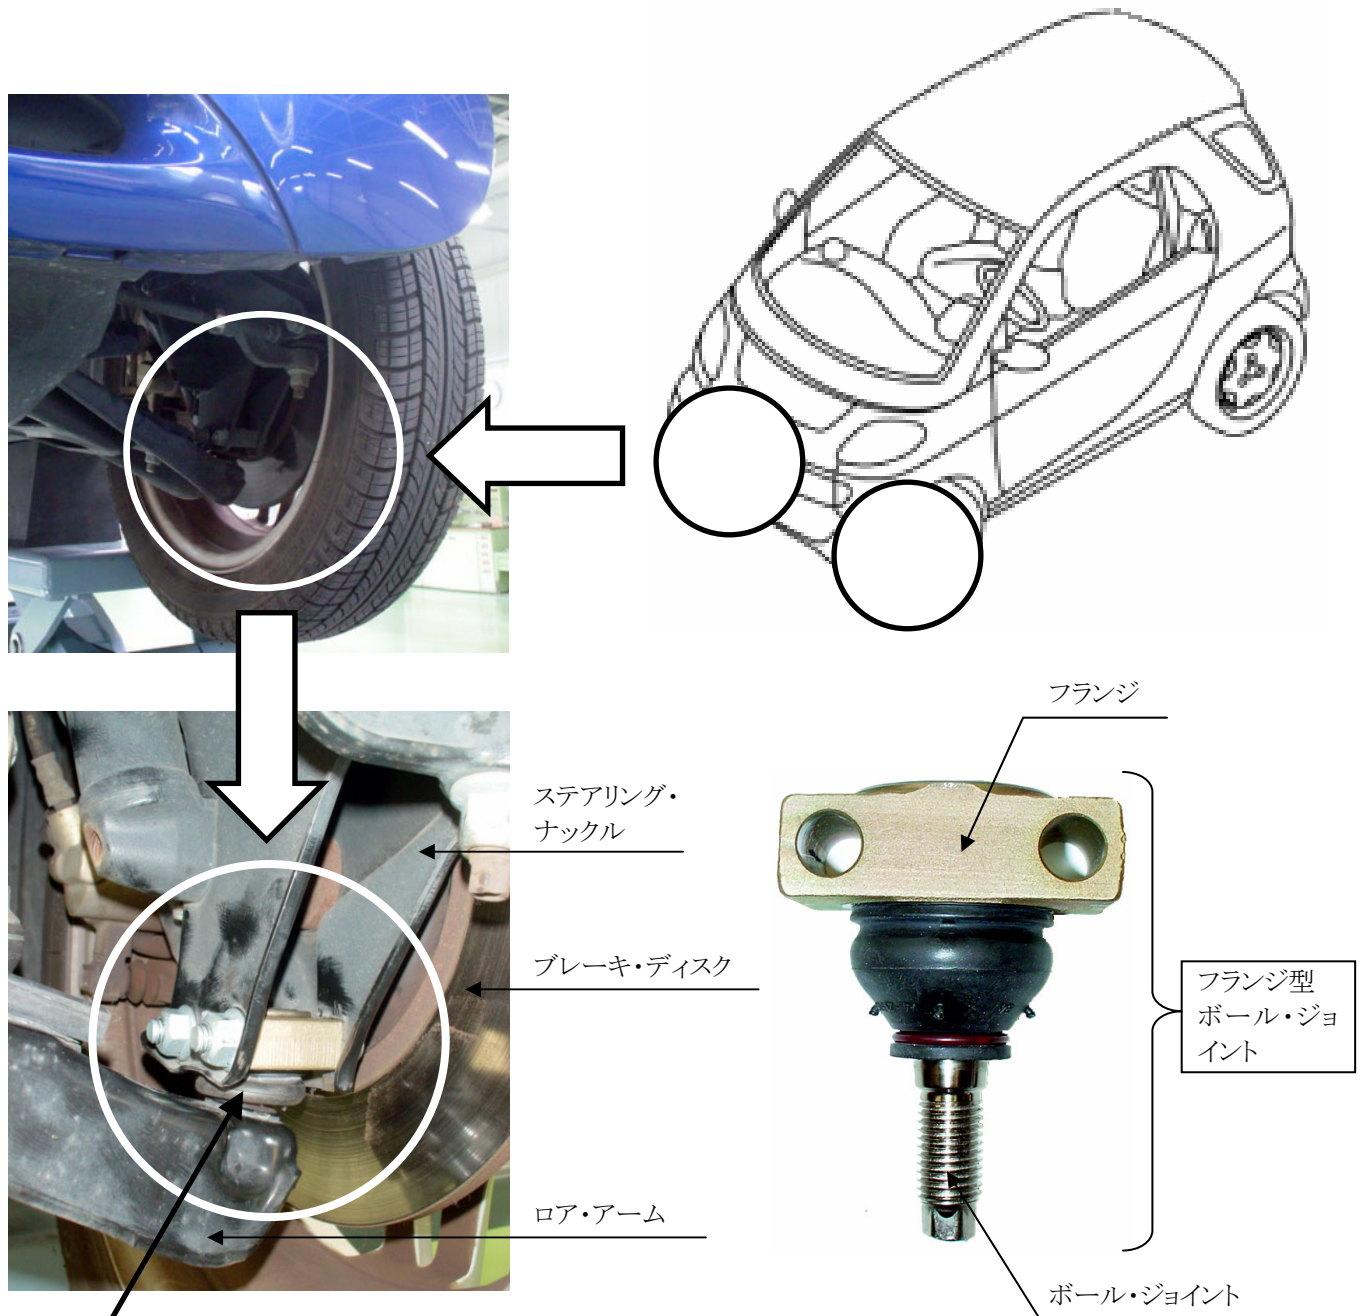

基準不適合発生箇所

注: は交換部品を示す。

前輪ロア・アームのフランジ型ボール・ジョイントの気密性が不十分なものがあるため、ボール・ジョイント内に水が浸入しグリスが流出して潤滑不足となり、結合部に錆が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、結合部が異常に摩耗し、最悪の場合、ボール・ジョイントが脱落して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該フランジ型ボール・ジョイントを対策品と交換する。

識別 : 左前輪のフランジ型ボール・ジョイントのフランジ部に黄色ペイントを塗布する。