



② 改善箇所説明図

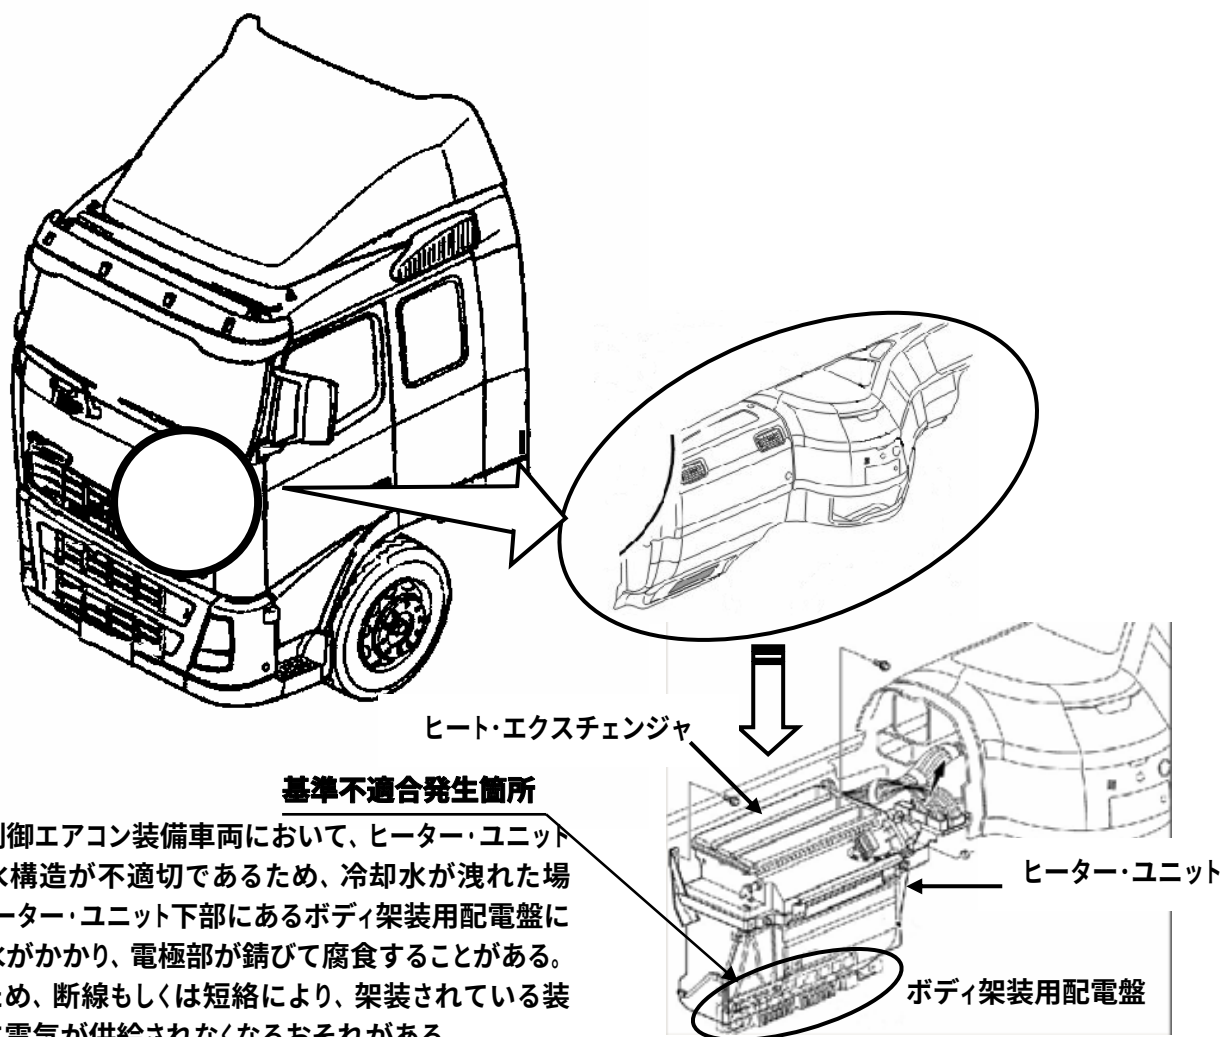

電子制御エアコン装備車両において、ヒーター・ユニットの防水構造が不適切であるため、冷却水が洩れた場合、ヒーター・ユニット下部にあるボディ架装用配電盤に冷却水がかかり、電極部が錆びて腐食することがある。そのため、断線もしくは短絡により、架装されている装置類に電気が供給されなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒーター・ユニット下部に保護カバーを取り付ける。

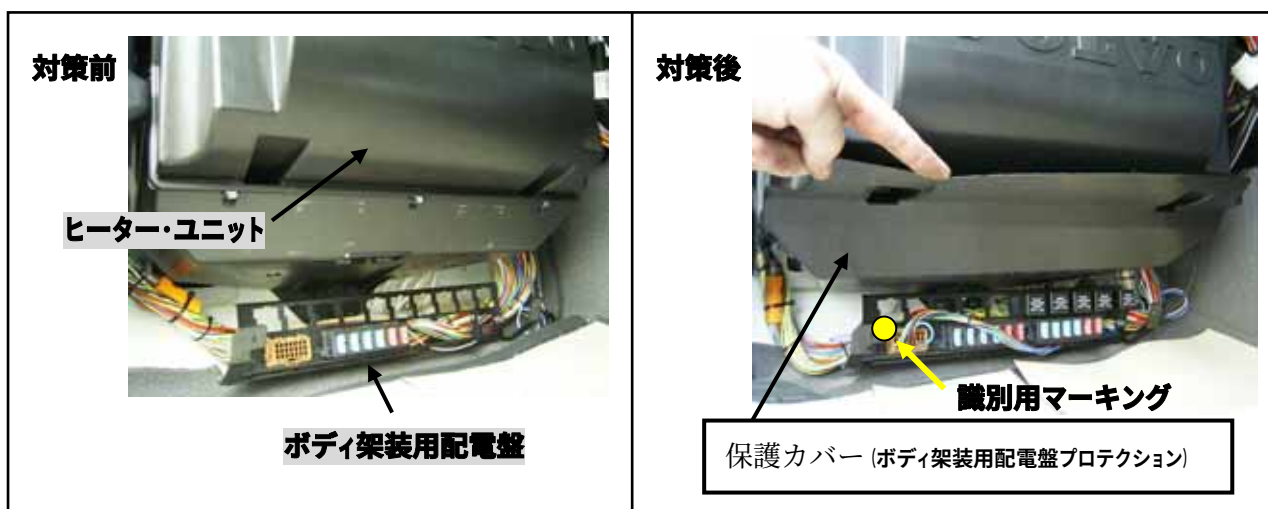

注意 : は改善部品を示す。

識別: ボディ架装配電盤カバー取り付けスクリュの頭部に黄色ペイントを塗布する。