


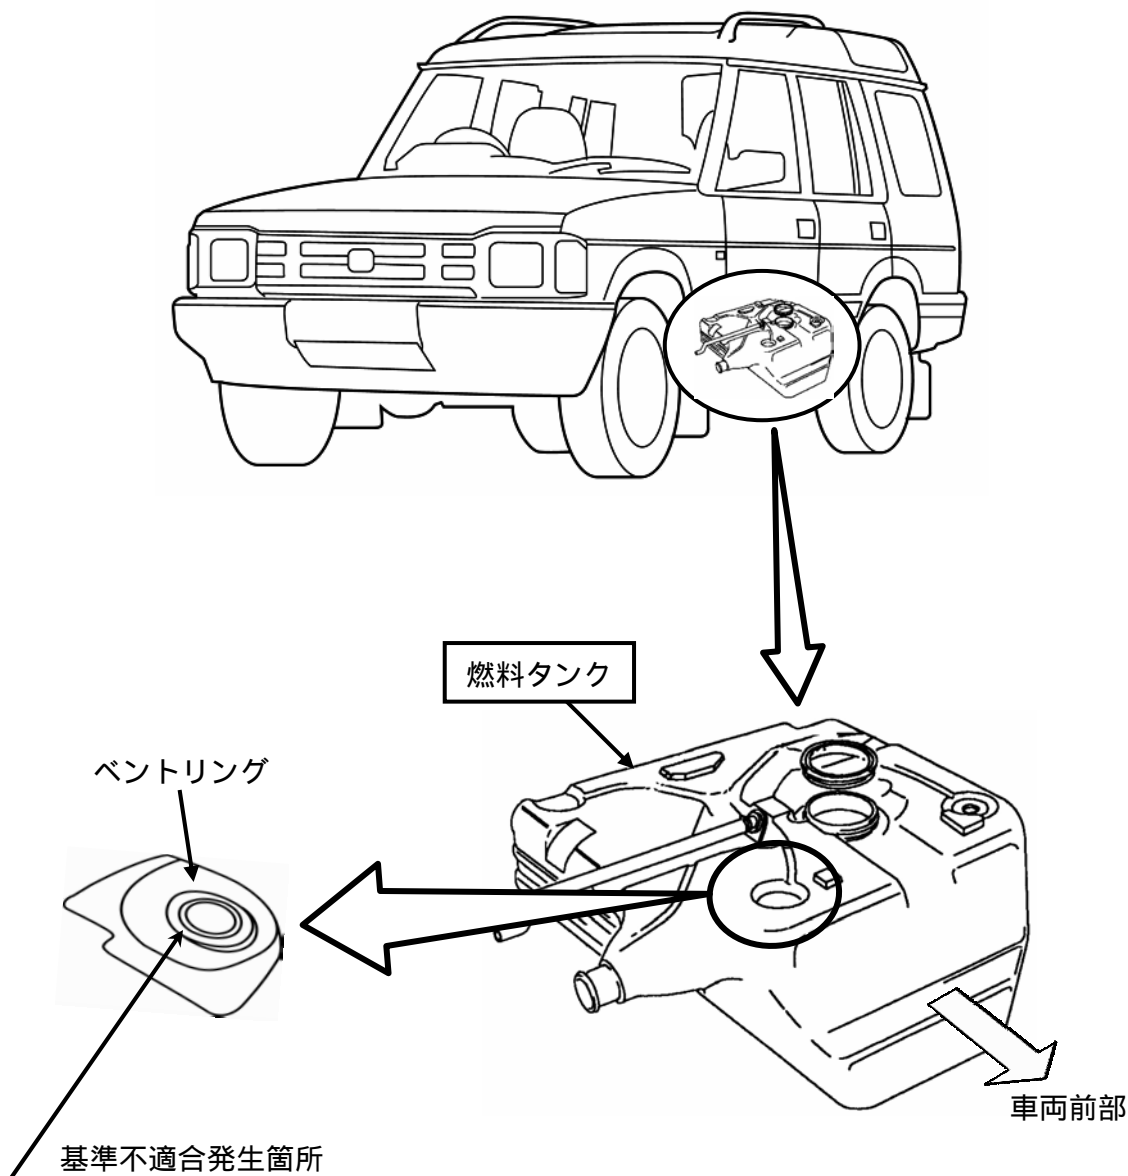

樹脂製燃料タンクに溶着されているベントリング（走行中に液体の燃料が燃料蒸発ガス吸着キャニスタに吸い込まれないためのベントバルブが接続されているもの）の成型が不適切なため、当該燃料タンクの膨張収縮の繰り返しにより、当該ベントリングに亀裂が入ることがある。そのため、燃料の残量が多い場合、当該ベントリングから燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、樹脂製燃料タンクを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：フューエルフィルターフラップ（リッド）裏に白色ペイントを塗布する