


改善箇所説明図

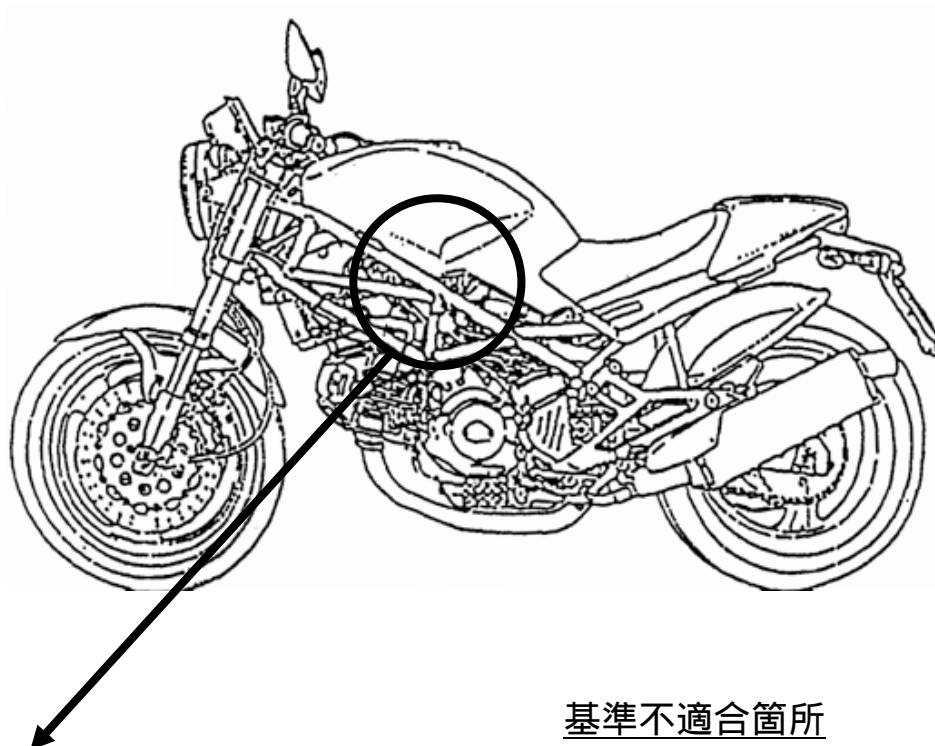

注： は改善箇所を示す

基準不適合箇所

燃料供給を制御するインジェクションリレーおよび電源供給を制御するメインリレー内部端子の半田付けが不適切なため、当該リレーが誤作動することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動等により半田付け部分がはがれて通電されなくなり、当該リレーが作動せず、燃料ポンプおよび計器類に電源が供給されなくなり、突然原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、インジェクションリレーおよびメインリレーを良品と交換する。

識別：リレー本体側面に15/07/01、16/07/01または17/07/01の刻印があるもの以外のものは対策品と交換されている。