

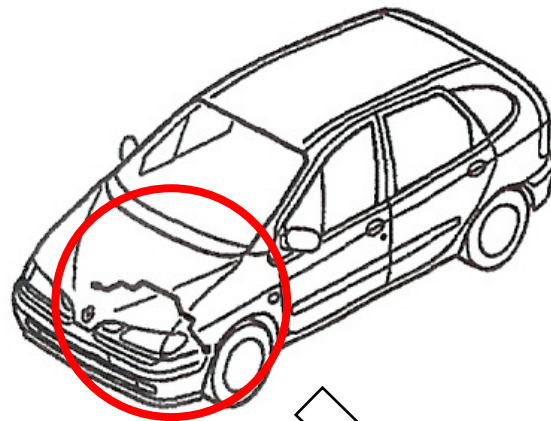


改善箇所説明図

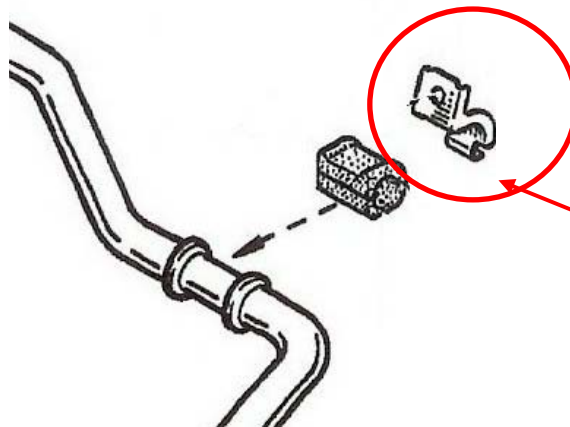

基準不適合発生箇所

フロントスタビライザーを車体に固定するクランプのプレス加工が不適切なため、当該クランプの耐久性が不足しているものがある。そのため、走行等の振動により当該クランプに亀裂が生じて異音が発生し、最悪の場合、破損してスタビライザーが外れ、車体と干渉するとともに走行安定性が損なわれるおそれがある。

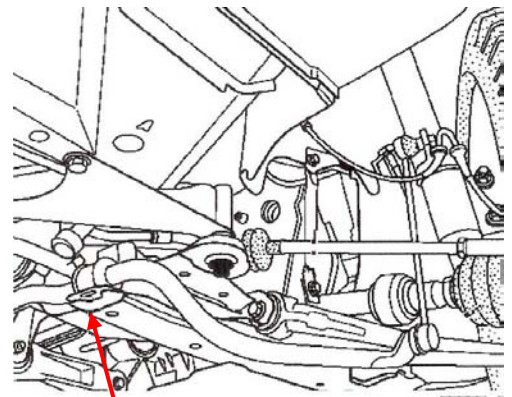

クランプ

改善の内容

全車両、フロントスタビライザークランプを良品と交換する。

注 は改善部品を示す

識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。