


改善箇所説明図

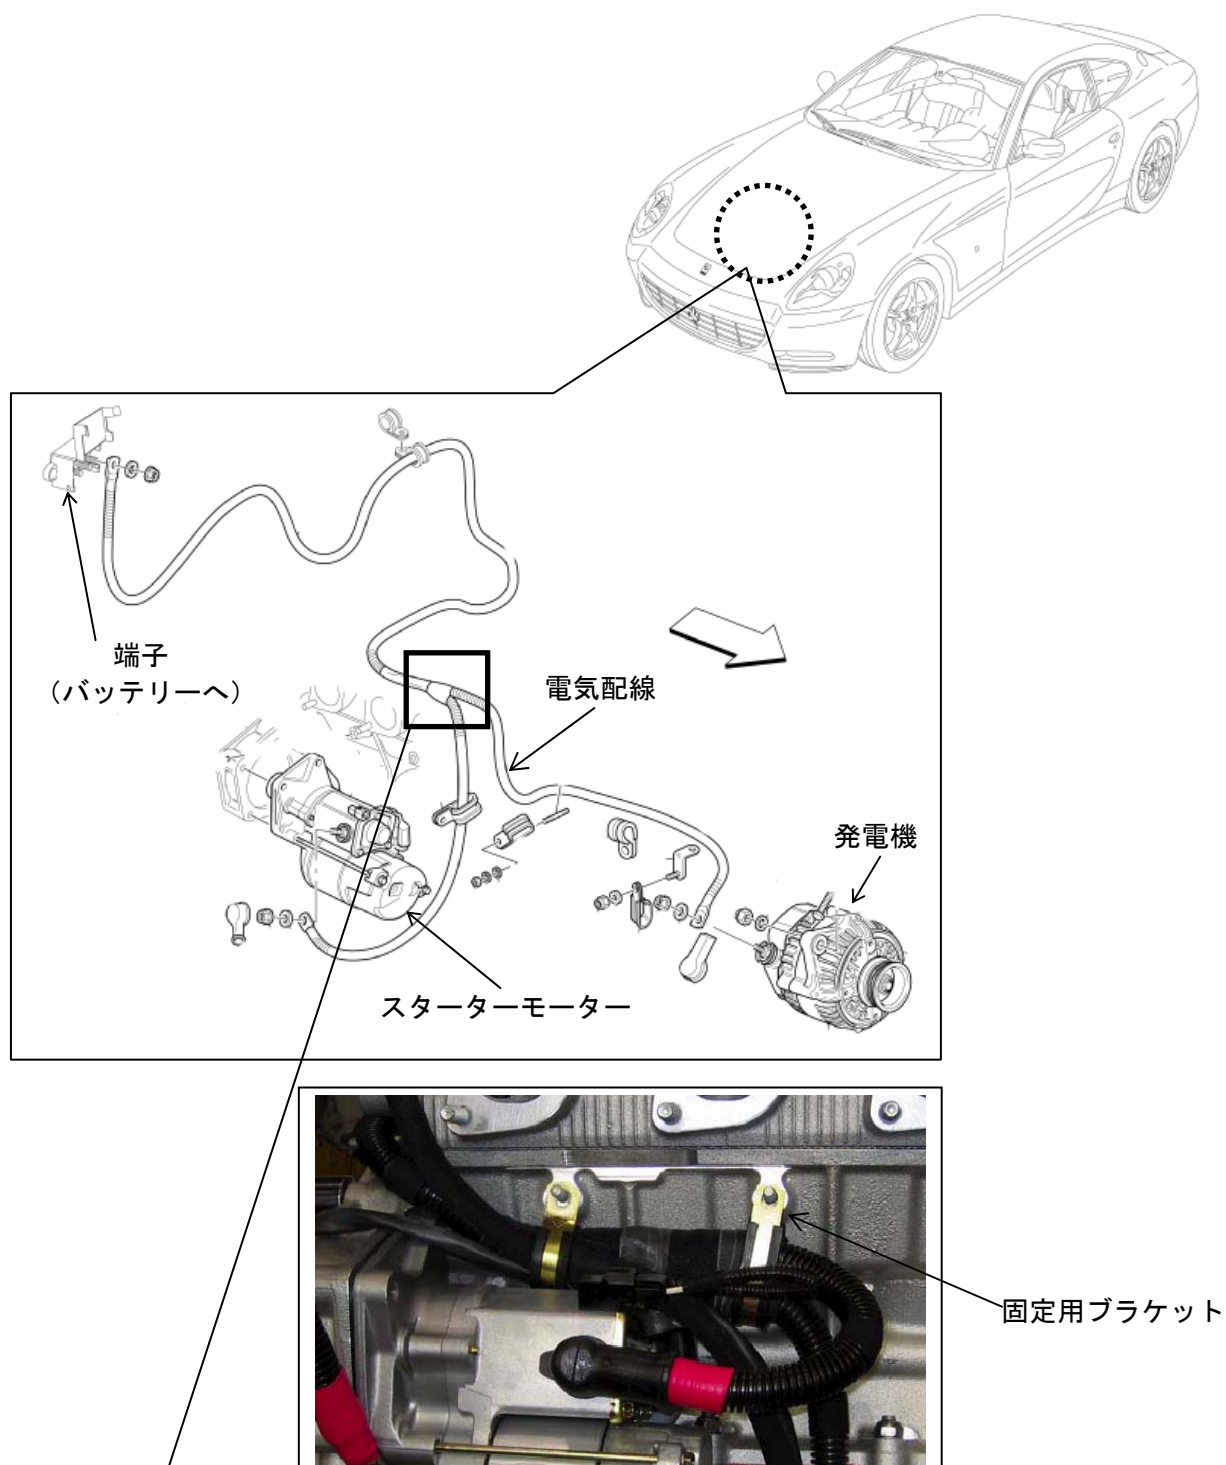

不具合箇所

発電機の電気配線の固定方法が不適切なため、原動機等の振動により当該電気配線の分岐部付近の配線が相互に干渉し、被覆がはがれることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が短絡して焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電気配線分岐部に保護チューブを取り付け、ブラケットで固定する。なお、配線が損傷している場合には新品に交換する。

識別：作業済みの車両については固定用ブラケットが取り付けられていることによって識別できる。