



②改善箇所説明図

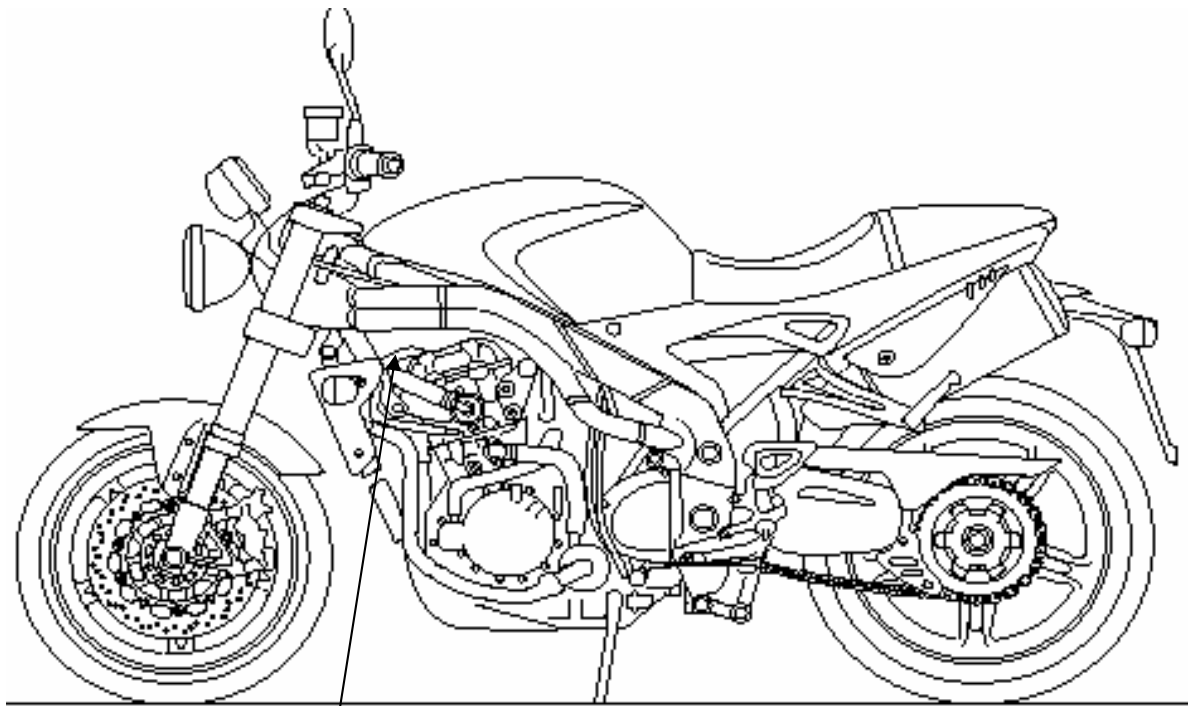

基準不適合箇所

クーラントバイパスホース

注：  は改善箇所を示す

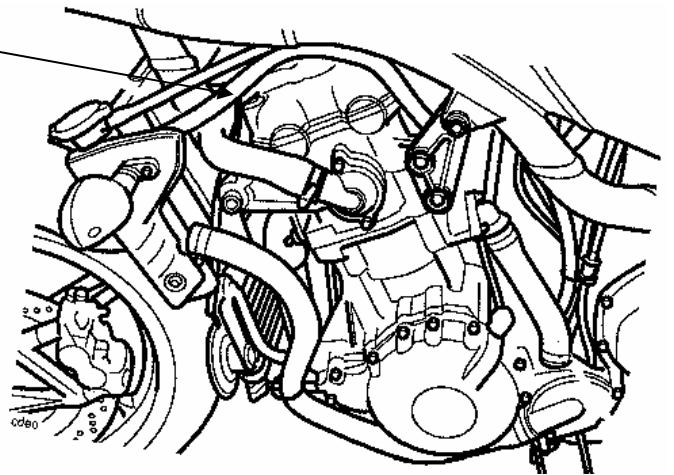

● 基準不適合発生箇所

冷却装置において、バイパスホースの加工が不適切であるため、エンジン等の熱影響により二層構造のホースが剥離し、ホースが早期に劣化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースが損傷して冷却水が漏れ、最悪の場合、オーバーヒートを起こすおそれがある。

●改善内容

全車両、クーラントバイパスホースを良品と交換する。

●識別

交換済み車両には、クーラントバイパスホースのエンジン側クリップに直径 5 mm の白ペイントマークを塗布する。