

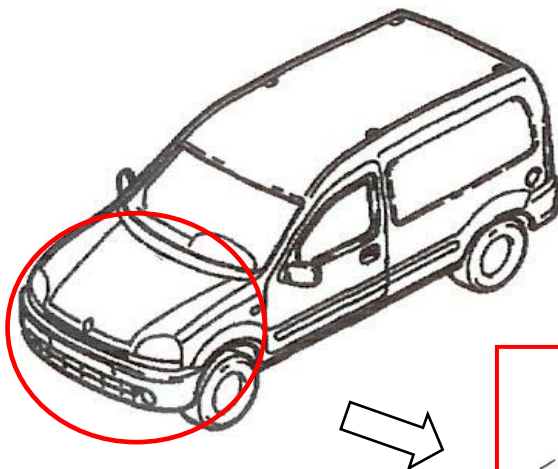


改善箇所説明図

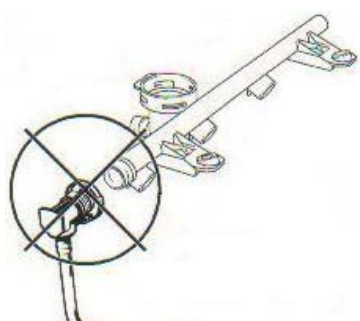

基準不適合発生箇所


樹脂製燃料パイプとデリバリパイプ（インジェクションレール）の継ぎ手部の締結構造が不適切なため、当該継ぎ手の嵌合が緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、原動機の振動等により、当該継ぎ手が外れ、燃料が漏れるおそれがある。

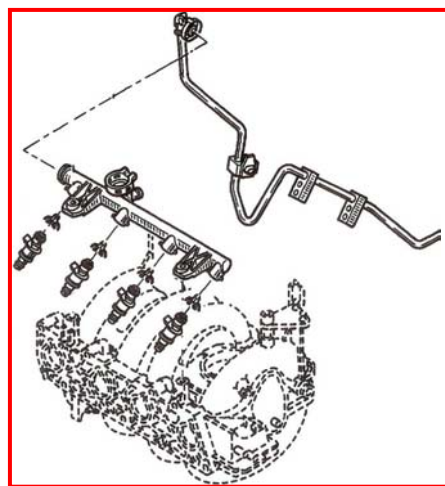

対策前

インジェクションレール

燃料パイプ

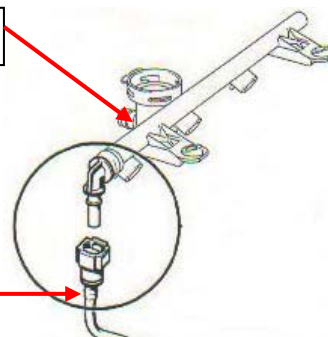

対策後

改善の内容

全車両、燃料パイプ及びインジェクションレールを対策品に交換する。

注: は改善部品を示す

識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。