


改善箇所説明図

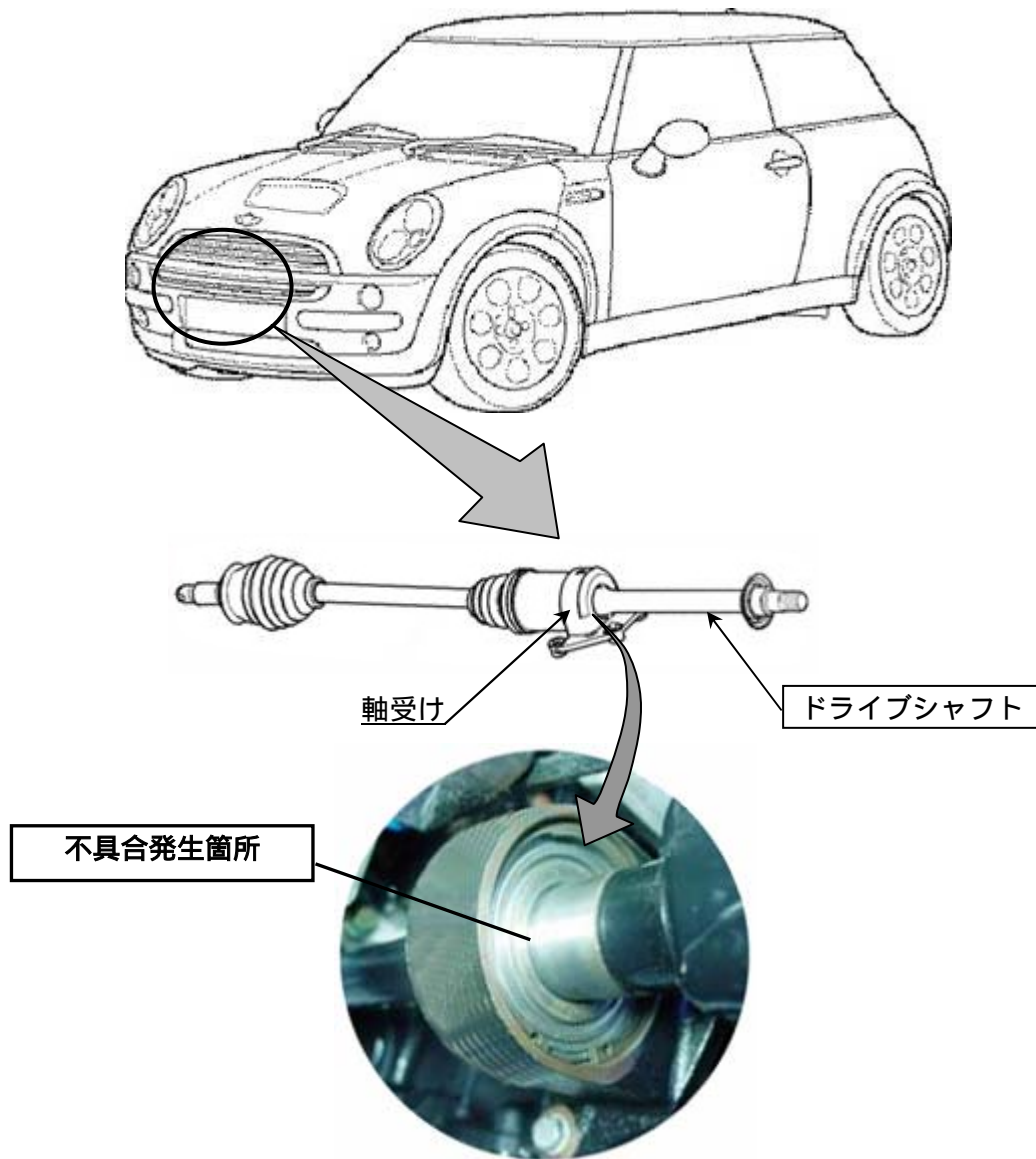

改善措置の内容

全車両、ドライブシャフトを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、右ストラット タワーのボルトへ黄色ペイントマークを塗布する。

不具合の内容

ドライブシャフトの加工不良により、外径が細く加工されたものがあり、自動変速機側の軸受けに確実に固定できていないものがある。そのため、シャフトに駆動力が掛かると、シャフトが軸方向にずれるものがあり、最悪の場合、軸受けから抜けて走行不能になるおそれがある。