


改善箇所説明図

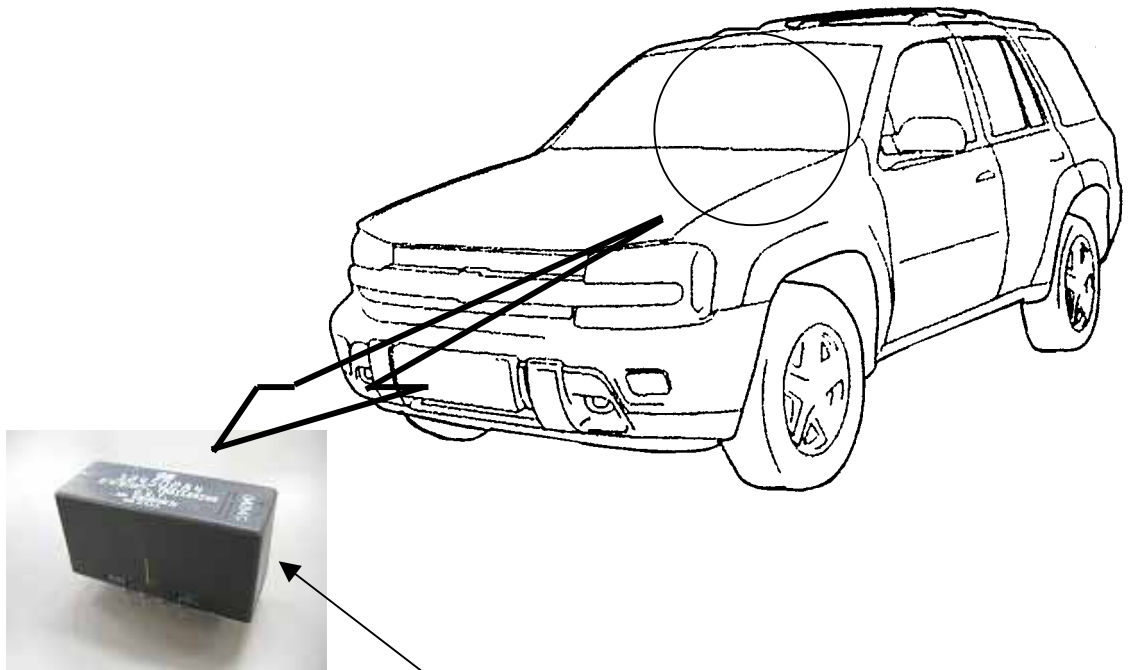

方向指示器及び非常点滅表示灯用リレー

基準不適合発生箇所

方向指示器及び非常点滅表示灯用リレーの接点材質が不適切なため、当該リレーの接点にアークが発生し、表面に電極の一部が溶けて固着することがある。そのため、方向指示器を作動させた時に、非常点滅表示灯が点灯または点滅するおそれがある。

改善の内容

全車両、方向指示器及び非常点滅表示灯用リレーの接点材質を変更した対策品に交換する。

識別：ステアリングコラムカバーに白色丸シールを貼付する。

注： は交換部品を示す。