
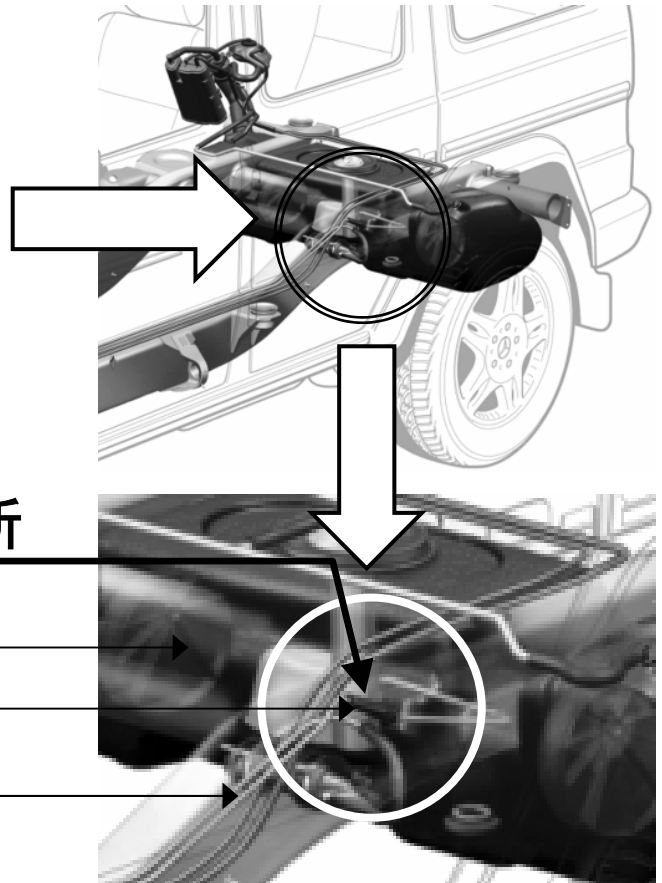


改善箇所説明図

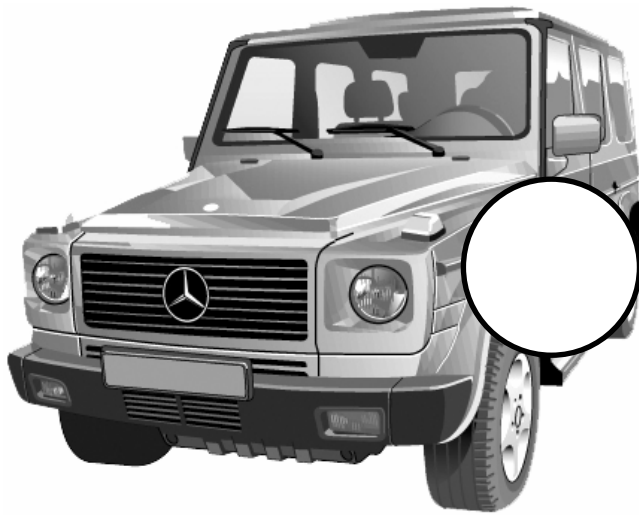

基準不適合発生箇所

燃料タンク

燃料リターン・ホース

燃料リターン・パイプ

注：  は交換部品を示す。

改善前



改善後



燃料タンクに接続する燃料リターン・ホースの製造方法が不適切なため、燃料の圧力により当該ホースに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースが破損して、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料リターン・ホースおよび燃料リターン・パイプを対策品と交換する。

識別 : エンジン左横にあるページ・バルブ上のコネクタ部に黄色ペイントを塗布する。