



改善箇所説明図

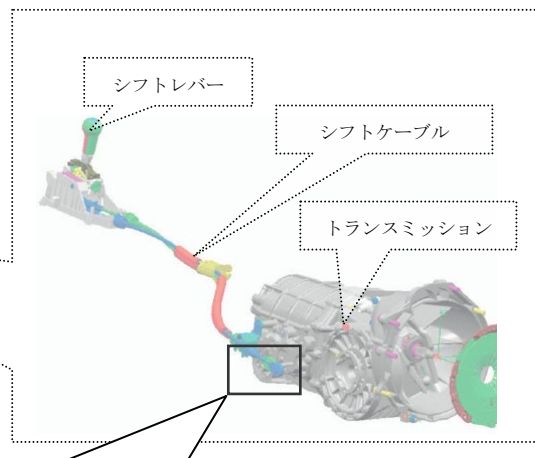

不具合発生箇所

マニュアルトランスミッションの車両において、シフトケーブルの取りまわしが正しくないため、そのままの状態で車両を使用し続けると、シフトケーブルが破損し、ギアシフトできなくなる可能性がある。

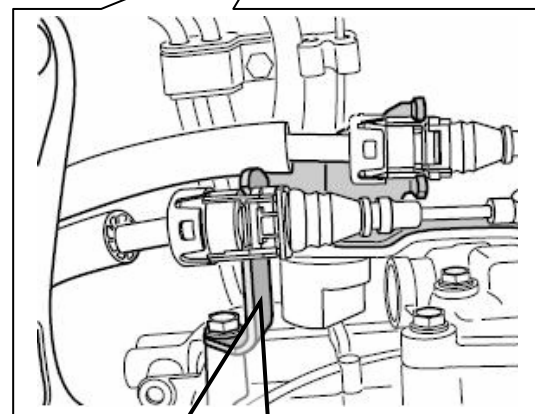

シフトケーブルサポートブラケット

改善の内容


全車両シフトケーブルサポートブラケットを対策品に交換する。シフトケーブルに変形が認められる場合には、シフトケーブルを新品に交換する。

注：□は改善部品を示す。


識別：当該部品に部品番号 997.424.165.03 のラベルが貼付されていれば、対策済みである。



ラベル位置

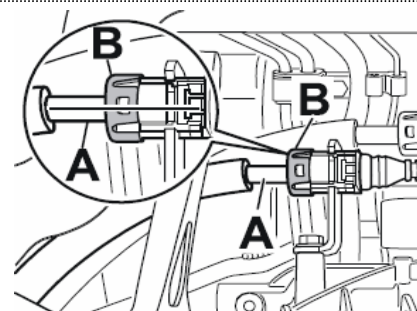

シフトケーブル (A) とサポート部 (B) が直線上にある状態 (ケーブル交換不要)

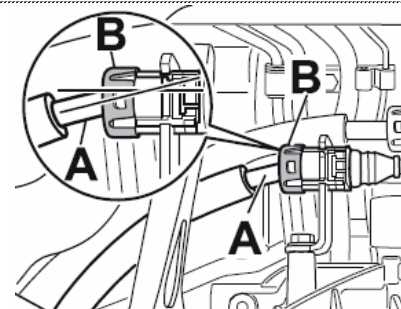

シフトケーブル (A) とサポート部 (B) が変形した状態 (要ケーブル交換)