


改善箇所説明

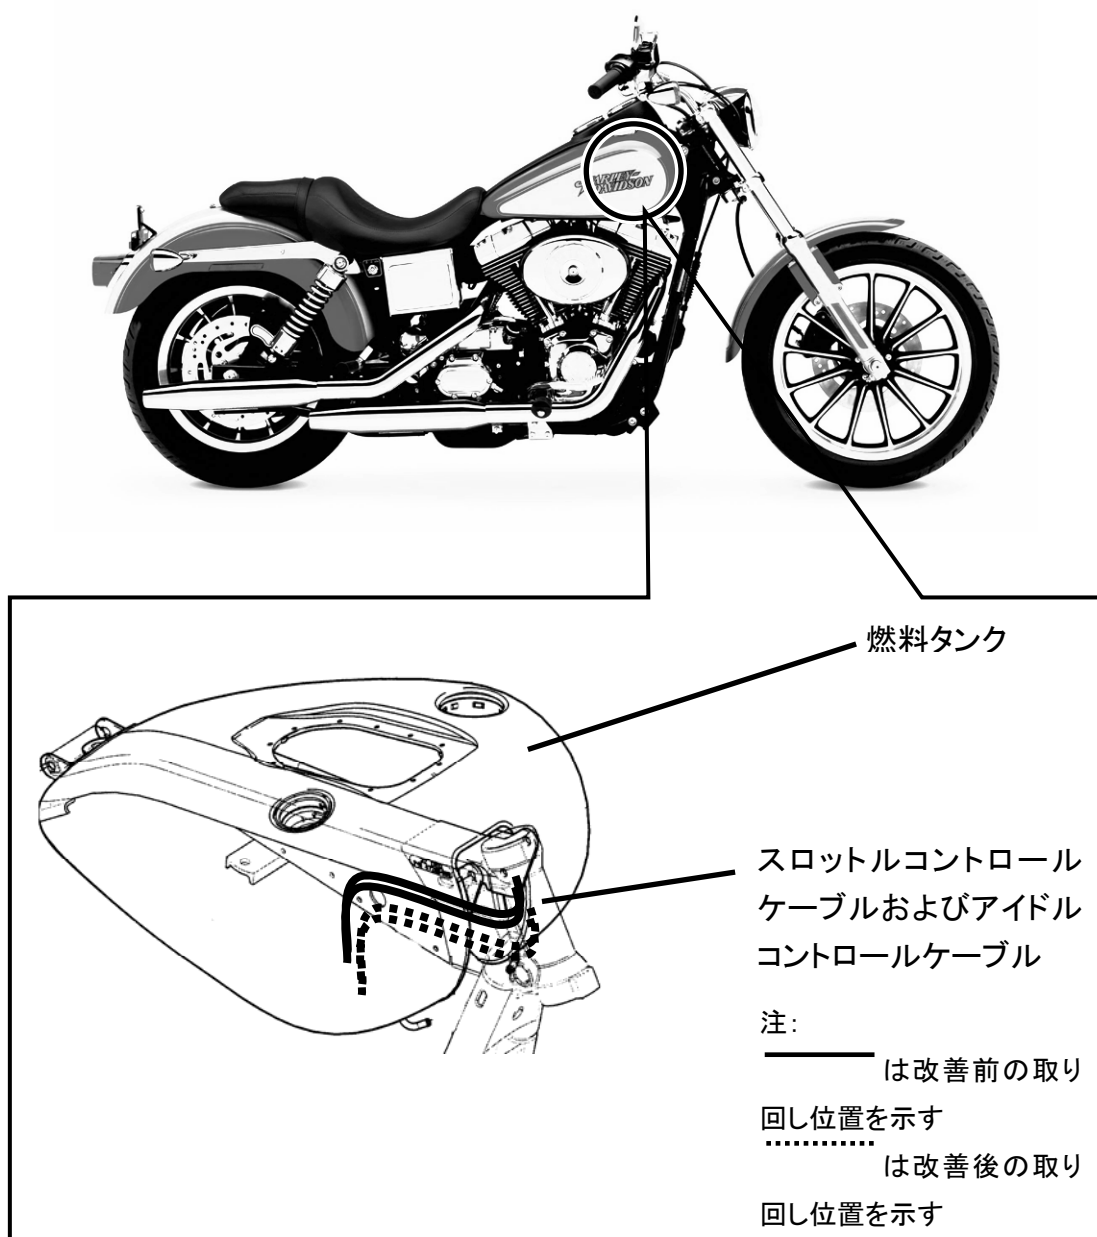

不具合箇所

スロットルコントロールケーブルおよびアイドルコントロールケーブルの取り回しが不適切なため、走行中の振動等により、当該ケーブルと燃料タンクが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料タンクが損傷し、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両のスロットルコントロールケーブルおよびアイドルコントロールケーブルおよび燃料タンクを点検し、正しく取り回しがされていないものは正しく取り付け。また、ケーブルまたは燃料タンクが損傷している場合は、修理、もしくは交換する。

識別

スロットルコントロールケーブルおよびアイドルコントロールケーブルに白のペイントマーキングを付ける。