


改善箇所説明図

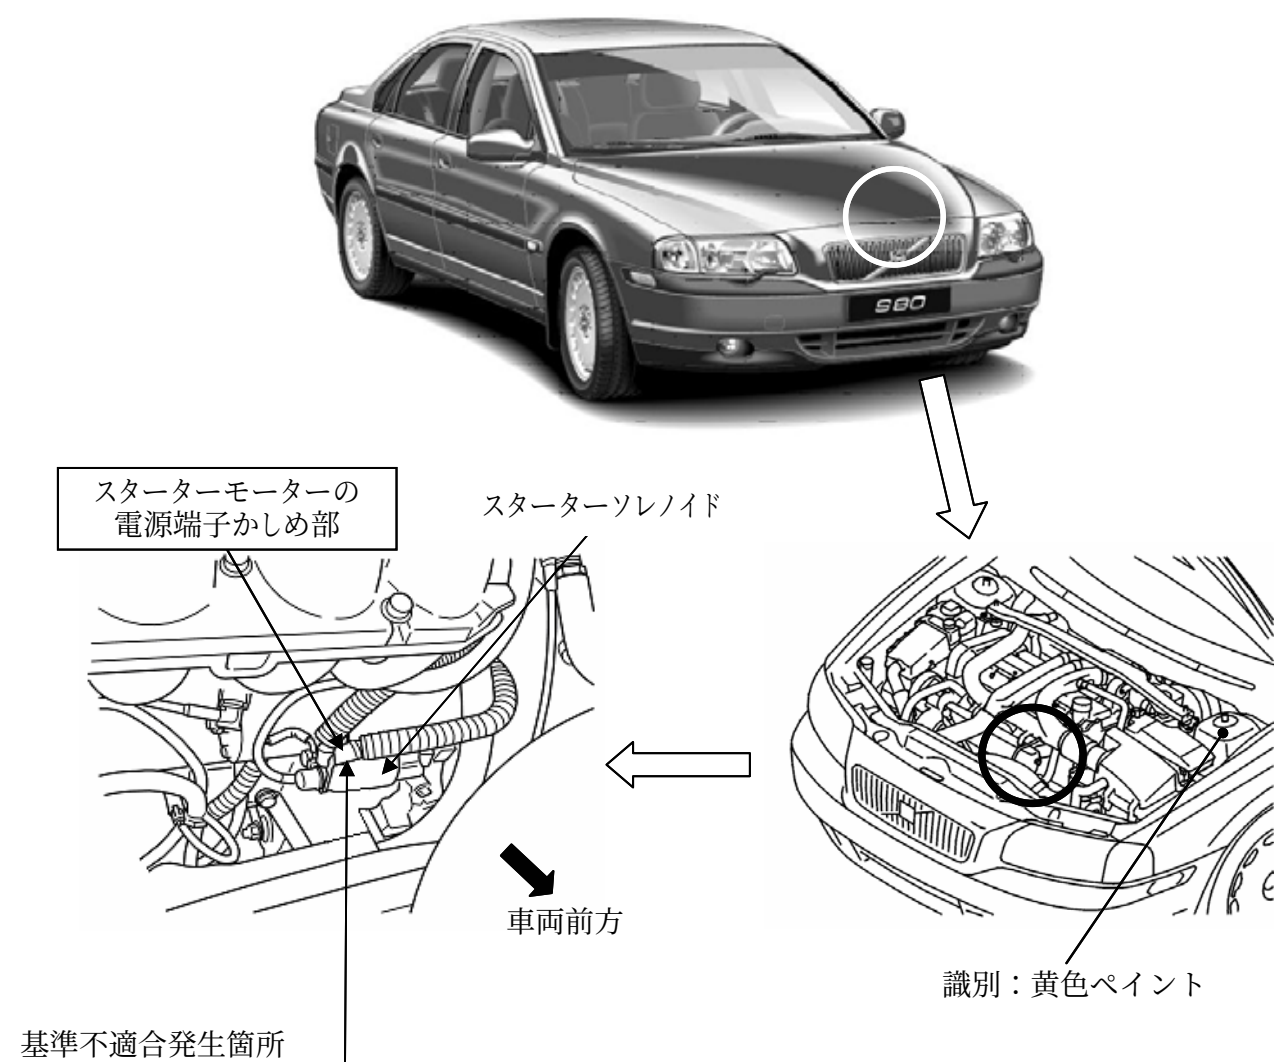

スターターモーターの電源端子の取り付けが不適切なため、当該端子かしめ部がスターターソレノイドに干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンの振動等により、電源端子かしめ部の被覆が損傷し、最悪の場合、短絡して、エンジンが停止し再始動不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、スターターモーターの電源端子かしめ部とソレノイド間の隙間量を点検し、基準値以下のものは、スターター電源端子の取り付け位置を調整する。

識別

左側ストラットタワー部へ黄色ペイントを塗布する。

注：□ は作業箇所を示す。