



改善箇所説明図

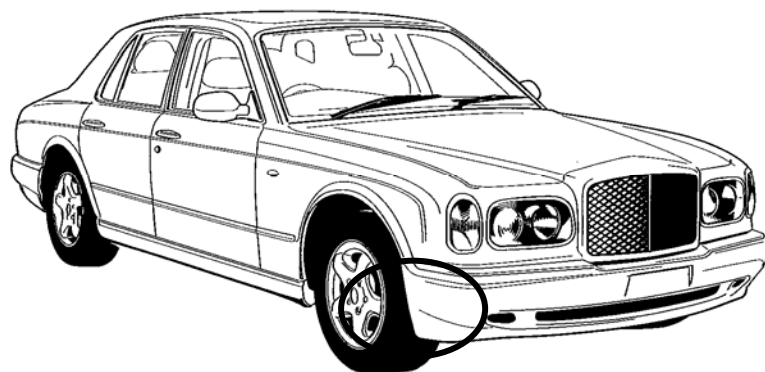

セルフロックナット(左右)

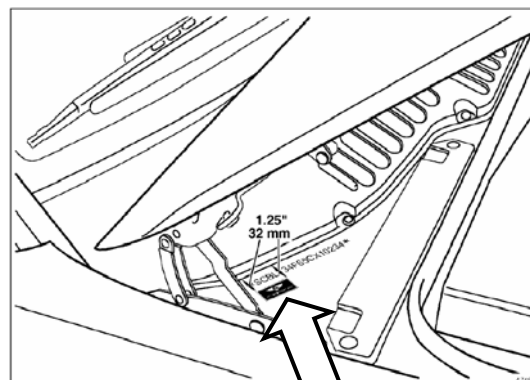

識別

ボンネット内上図の位置に
ベントレーロゴマーク及び
「RE0504」と書かれたラベル
を貼付する

注意： は交換部品を示す。

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

フロントロアアームにおいて、ボールジョイント部のセルフロックナットの加工が不適切なため、走行中の振動等により当該ナットが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、ナットが脱落し、最悪の場合、ロアアームが外れ、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右のセルフロックナットを良品と交換する