

改善箇所説明図



スロットルケーブルにおいて、ケーブルアジャスター部を覆うゴムカバーの大きさが不適切なため、当該アジャスター及びゴムカバーの内部に雨水等が浸入することがある。そのため、低温時に浸入した水が凍結し、最悪の場合、アクセルグリップが戻らなくなり、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、スロットルケーブルアジャスターにグリースを塗布し、ゴムカバーの終端部にプラスチック製タイラップを取り付ける。

識別：対策済み車両には、プラスチック製タイラップがある。

注： は改善措置の箇所を示す。