


改善箇所説明図

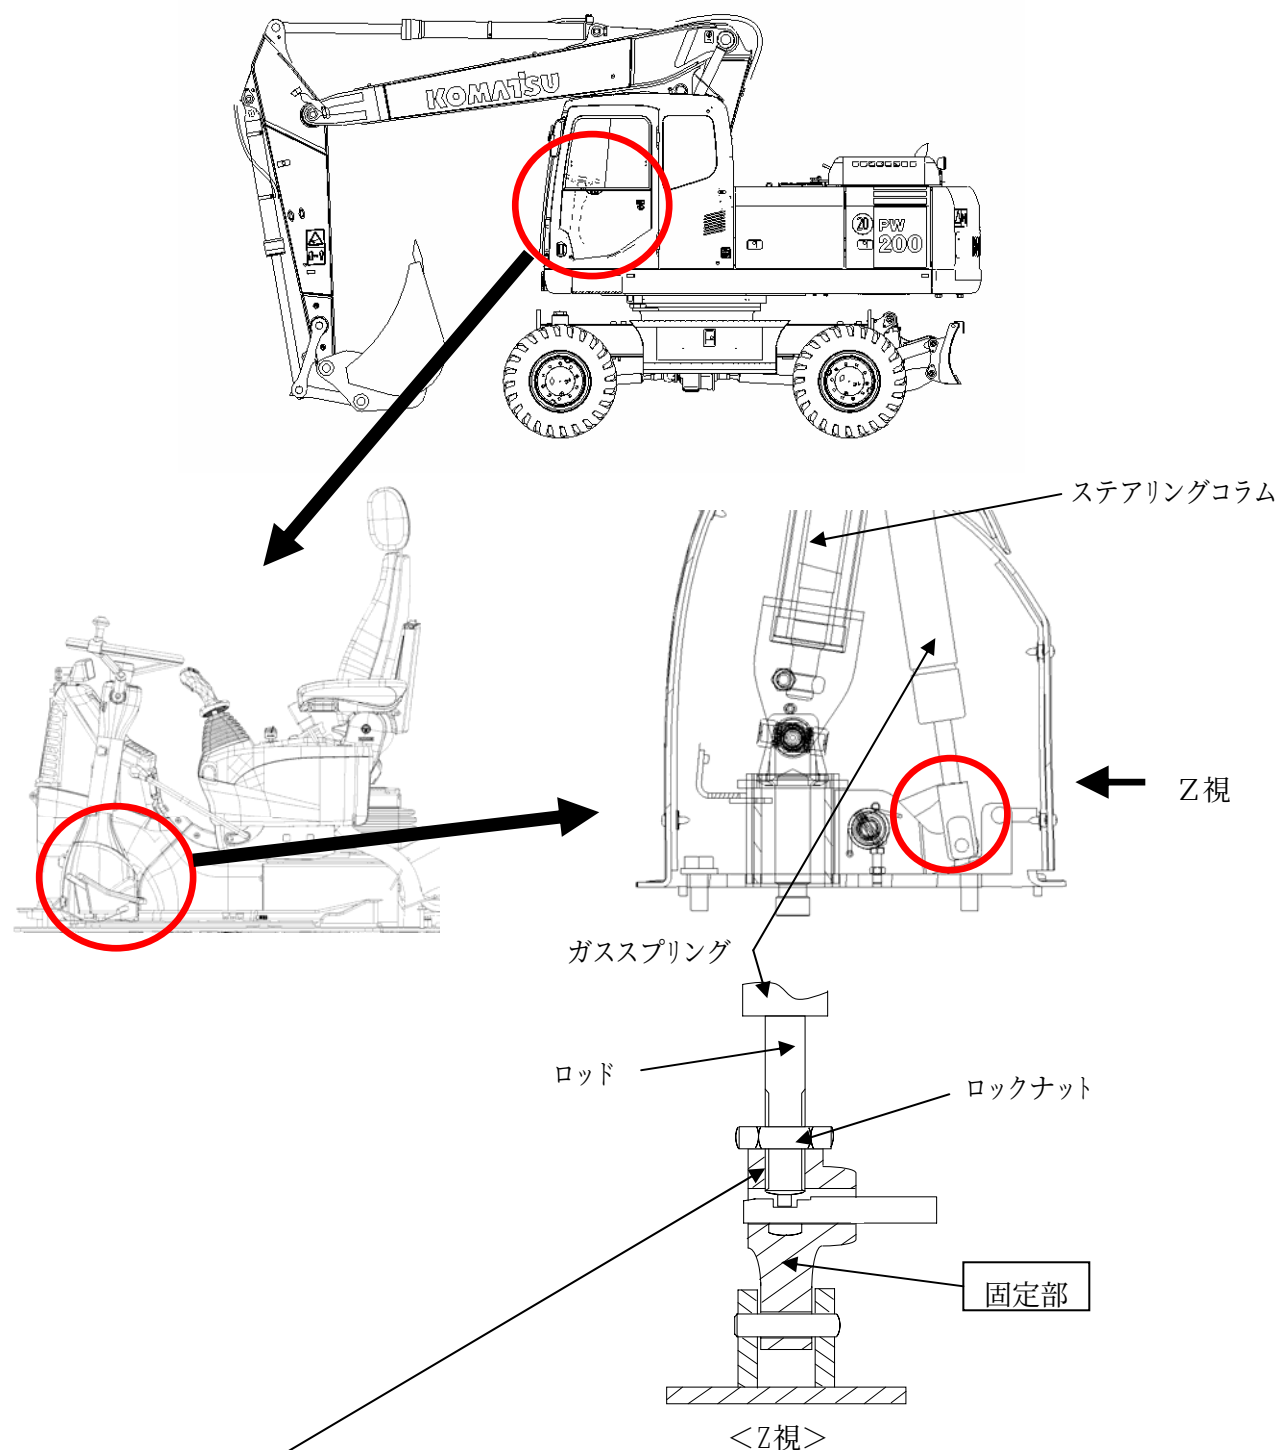

不適合発生箇所

注: は交換部品を示す。

かじ取装置において、運転姿勢に合わせてかじ取ハンドルの角度を調整する装置で調整後の角度を保持するガススプリングの固定部分の強度が不足しているため、作業等の振動により破損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ガススプリングのロッドが外れ、最悪の場合、かじ取操作が確実にできなくなるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、ガススプリングの固定部を対策品と交換する。

識別：角度調整ペダル取り付けピン端部に白色ペンキを塗布し識別する。