


改善箇所説明図

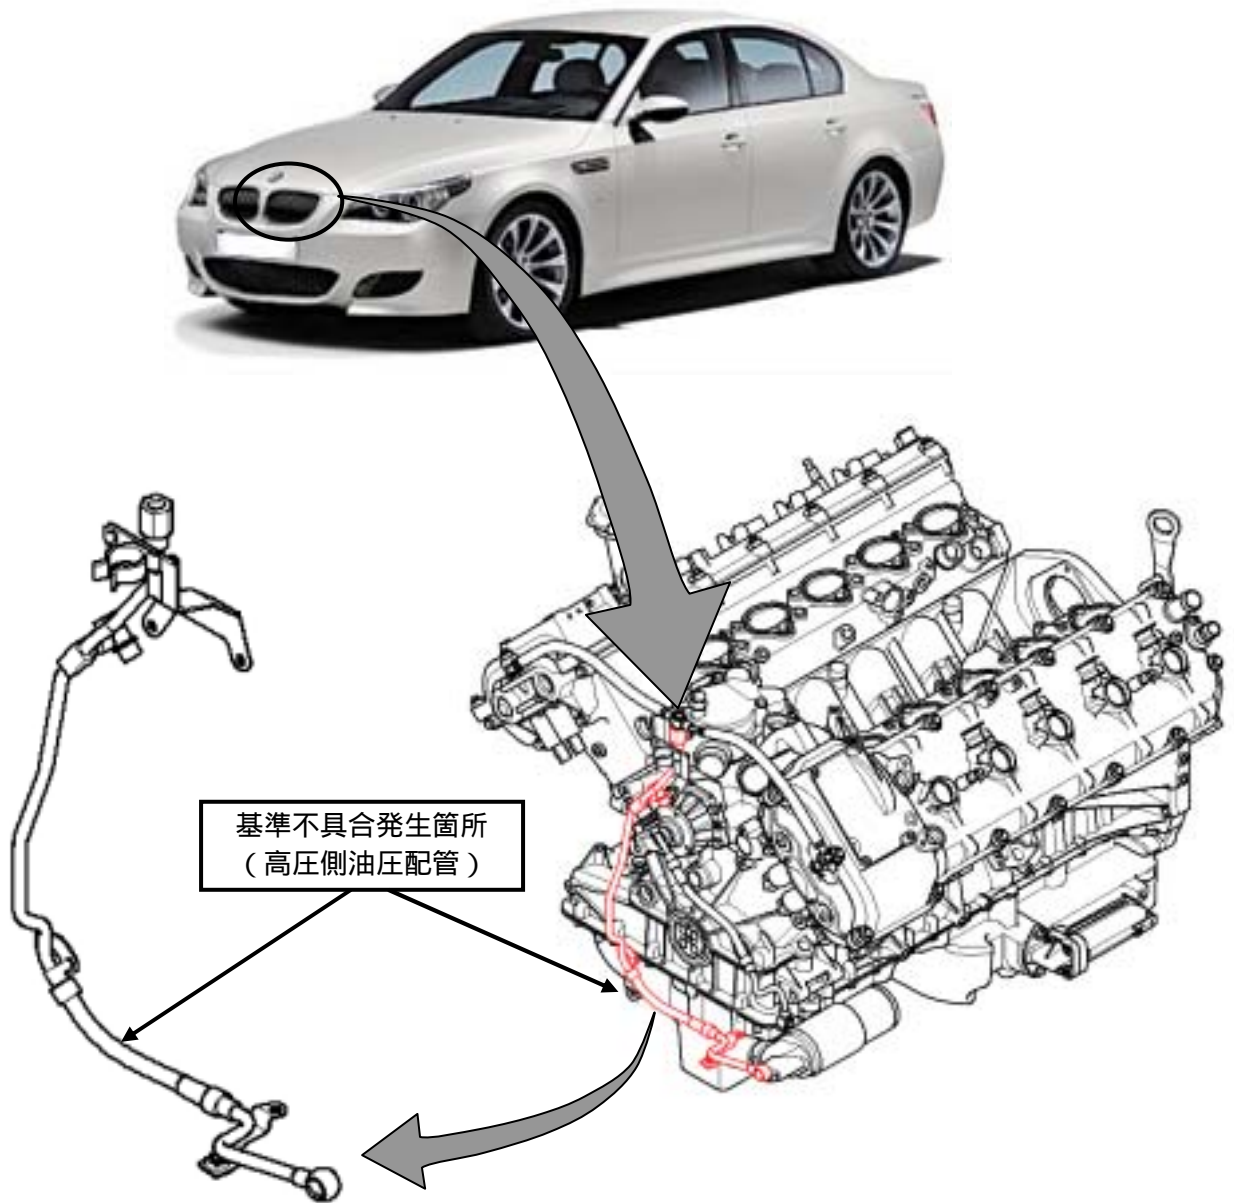

改善措置の内容

全車両、高圧油圧配管を対策品と交換する。

識別：作業完了車には、左ストラット タワー
へ黄色ペイントマークを塗布する。

不具合の内容

原動機の変バルブタイミングシステム(VANOS)において、高圧油圧配管のホースの材質が不適切なため、当該ホースに油圧がかかると亀裂が生じ、潤滑油が漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、潤滑油不足により可変バルブタイミングシステムが作動不良になる、または、原動機の潤滑油が減少し、原動機が損傷するおそれがある。