


改善箇所説明図

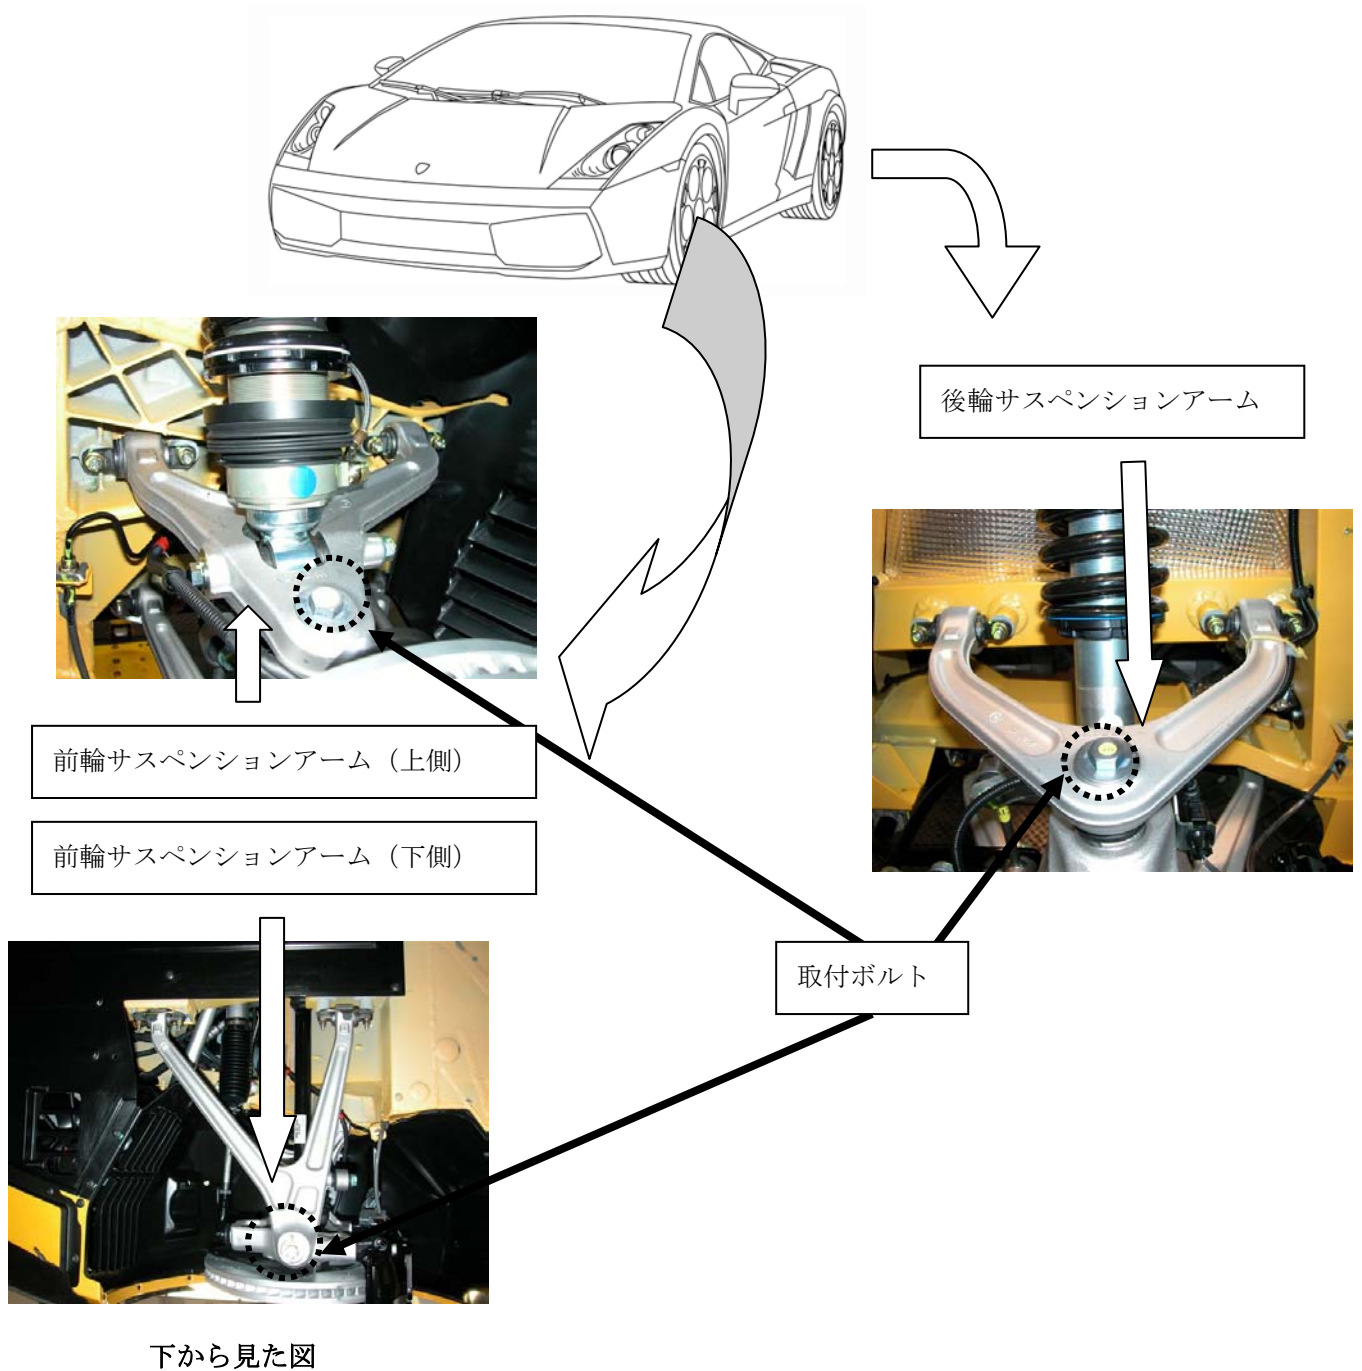

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

前輪サスペンションアーム及び後輪サスペンションアームのボールジョイント取付ボルトの締め付けが不適切なため、サーキット走行等の過酷な走行を繰り返し行くと、取付ボルトが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボールジョイントにガタが生じて異音が発生し、最悪の場合、ジョイントが外れ、走行安定性を損なうおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該サスペンションアームを良品と交換する。

注： は改善箇所を示す。

識別：前輪左側サスペンションアーム（下側）のボールジョイント取付ボルトに赤色ペイントを塗布する。