


改善箇所説明図

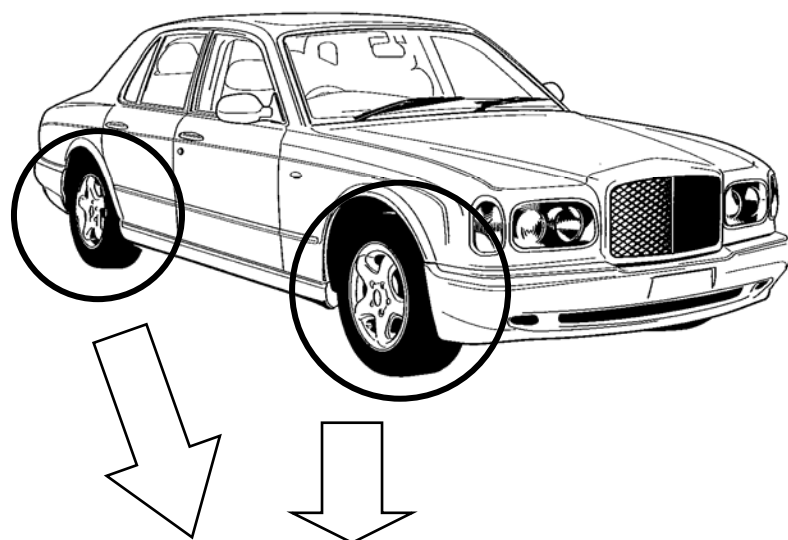

ホイール 4 本

不具合発生箇所
ボルト穴 5ヶ所



識別

トランクルームの床板裏側に青色のペイントで丸い印を付ける。

(スペアはスペースセーバータイヤのため対象外)

注意： は交換部品を示す。

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

ペイント仕様のホイールにおいて、ボルト穴のテーパ部に誤って塗装してしまったため、当該ボルトが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが外れ、最悪の場合、ホイールが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ホイール 4 本を良品と交換する。