


改善処置事項説明図

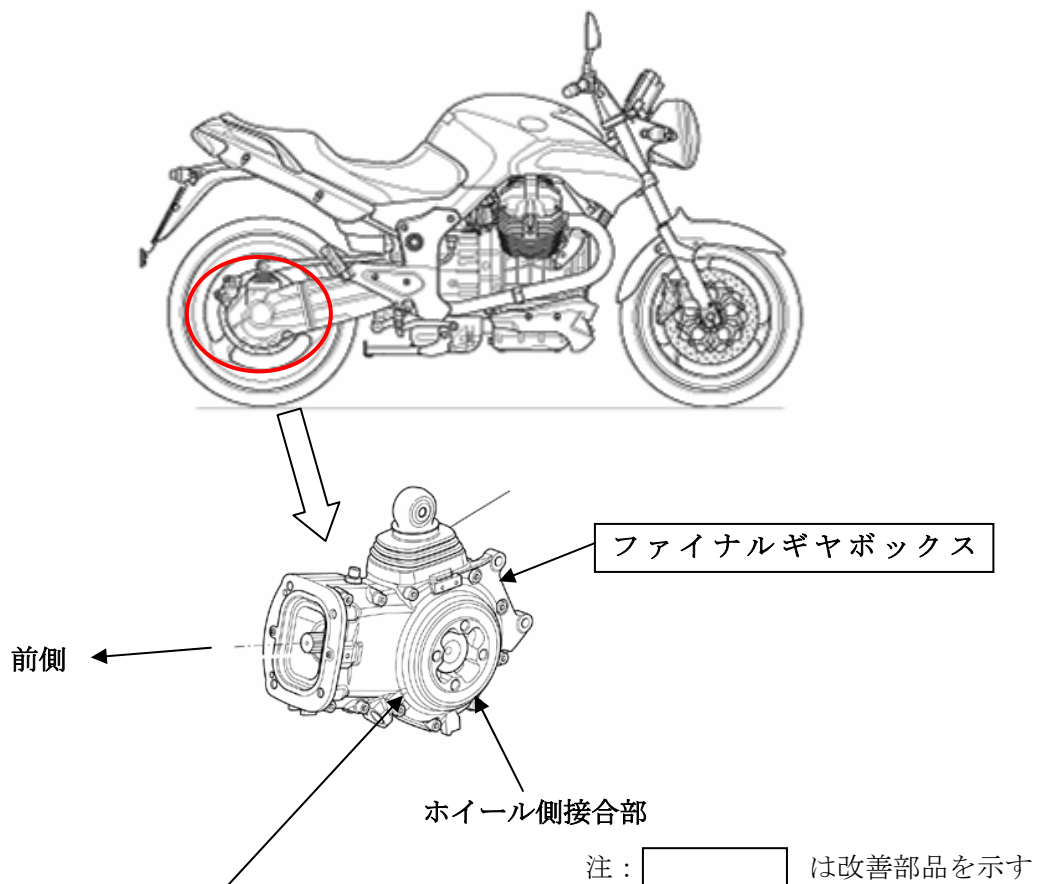

基準不適合箇所

ファイナルギヤボックスに組み付けられているベアリングの許容荷重の低いものを使用したため、当該ベアリングが早期に摩耗してシール性が低下することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ホイール側接合部からオイル漏れが生じて飛散したオイルがリヤタイヤに付着し、最悪の場合、車両が転倒するおそれがある。

改善内容

全車両、ファイナルギヤボックスを対策品と交換する。

識別

対策品は、シリアル番号003172以降の番号が刻印されている。

