


改善箇所説明図

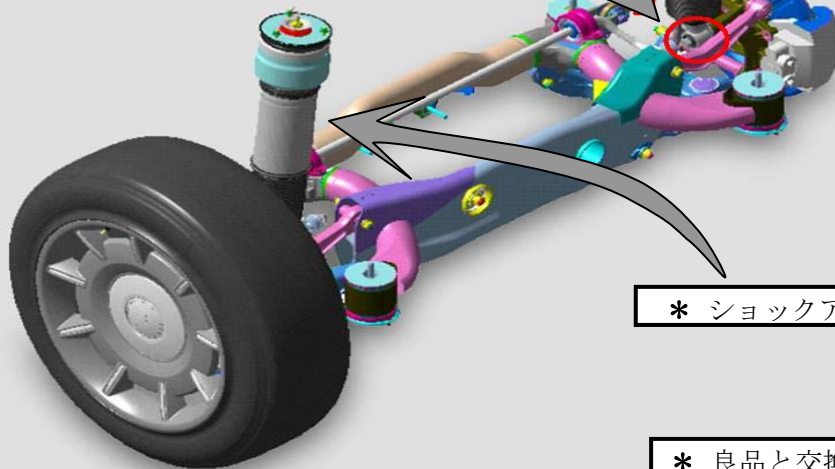

不具合発生箇所
(ショックアブソーバ下部外れのおそれ)



* ショックアブソーバ

* 良品と交換する部品

改善措置の内容

全車両、リアショックアブソーバを良品と交換する。

識別：作業完了車には、前左ストラットタワーへ黄色ペイントマークを塗布する。

不具合の内容

緩衝装置において、リアショックアブソーバ下側取付部の外周の金属プレートとゴムとの接合加工が不適切なため、金属プレートが剥離するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ショックアブソーバとブッシュが分離し、最悪の場合、ショックアブソーバが取付部から外れ、走行安定性を損なうおそれがある。