


改善箇所説明図

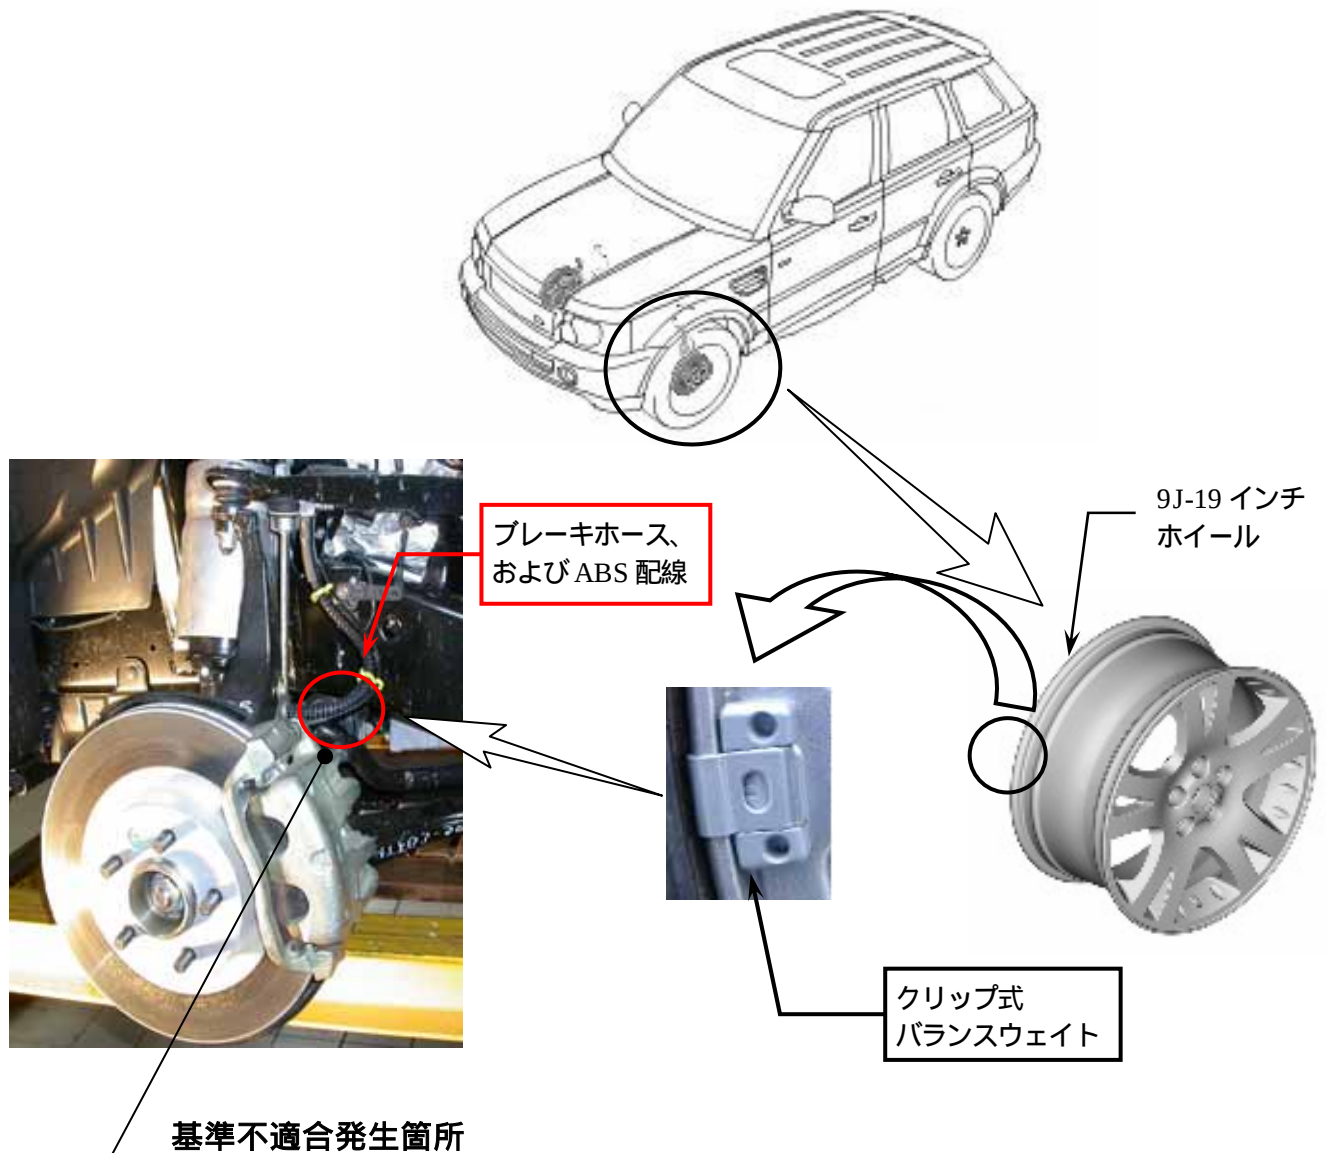

9 J - 19 インチホイール装着車の左前輪において、ホイールの内側リムとブレーキホース及びABS 配線との隙間が狭いため、ハンドルを左側に一杯に切った際、ホイールにクリップ式バランスウェイトが取り付けられていると、ブレーキホース又はABS 配線と干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホース又はABS 配線が損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下する。又はABS が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ホイール内側に取り付けられたクリップ式のバランスウェイトを貼り付け式のウェイトと交換すると共に、左前側ブレーキホース及びABS配線の点検を行い、損傷しているものは、新品と交換する。

〔改善後の識別〕

助手席ドアのドア側チェッカー、下部取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。