

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

後部座席用シートベルトバックル取付け部の位置固定シムの穴径が不適切なため、シートフレームに固定するボルトの締付力が不足しているものがある、そのため、そのまま使用を続けるとバックルが回転してボルトが緩み、最悪の場合、バックルがシートフレームから外れ、衝突時等に乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、位置固定シムを対策品に取り替え、指定接着剤を取付けボルトに塗布し、規定トルクで締め付ける。

注: は改善部品を示す

識別: 原動機室にルノー指定のステッカーを貼る