


改善箇所説明図

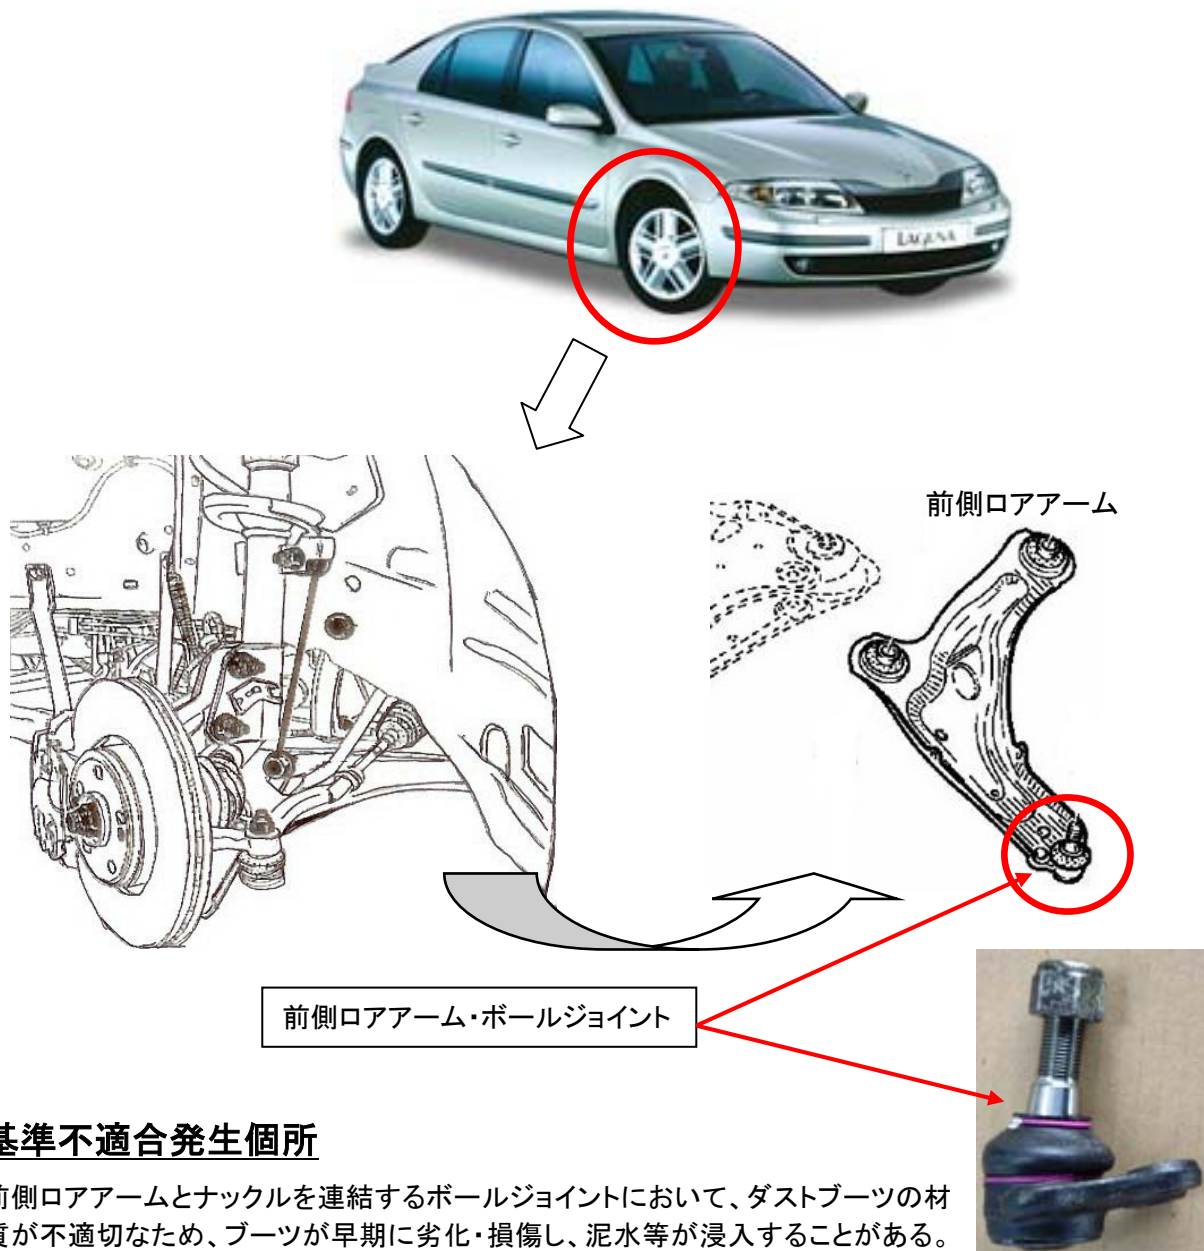

基準不適合発生箇所

前側ロアアームとナックルを連結するボールジョイントにおいて、ダストブーツの材質が不適切なため、ブーツが早期に劣化・損傷し、泥水等が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ベアリングが摩耗してガタが生じ、最悪の場合、ボールジョイントが外れ、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボールジョイントを対策品に交換する。

注: は改善部品を示す

識別: 原動機室にルノー指定のステッカーを貼る