


改善箇所説明図

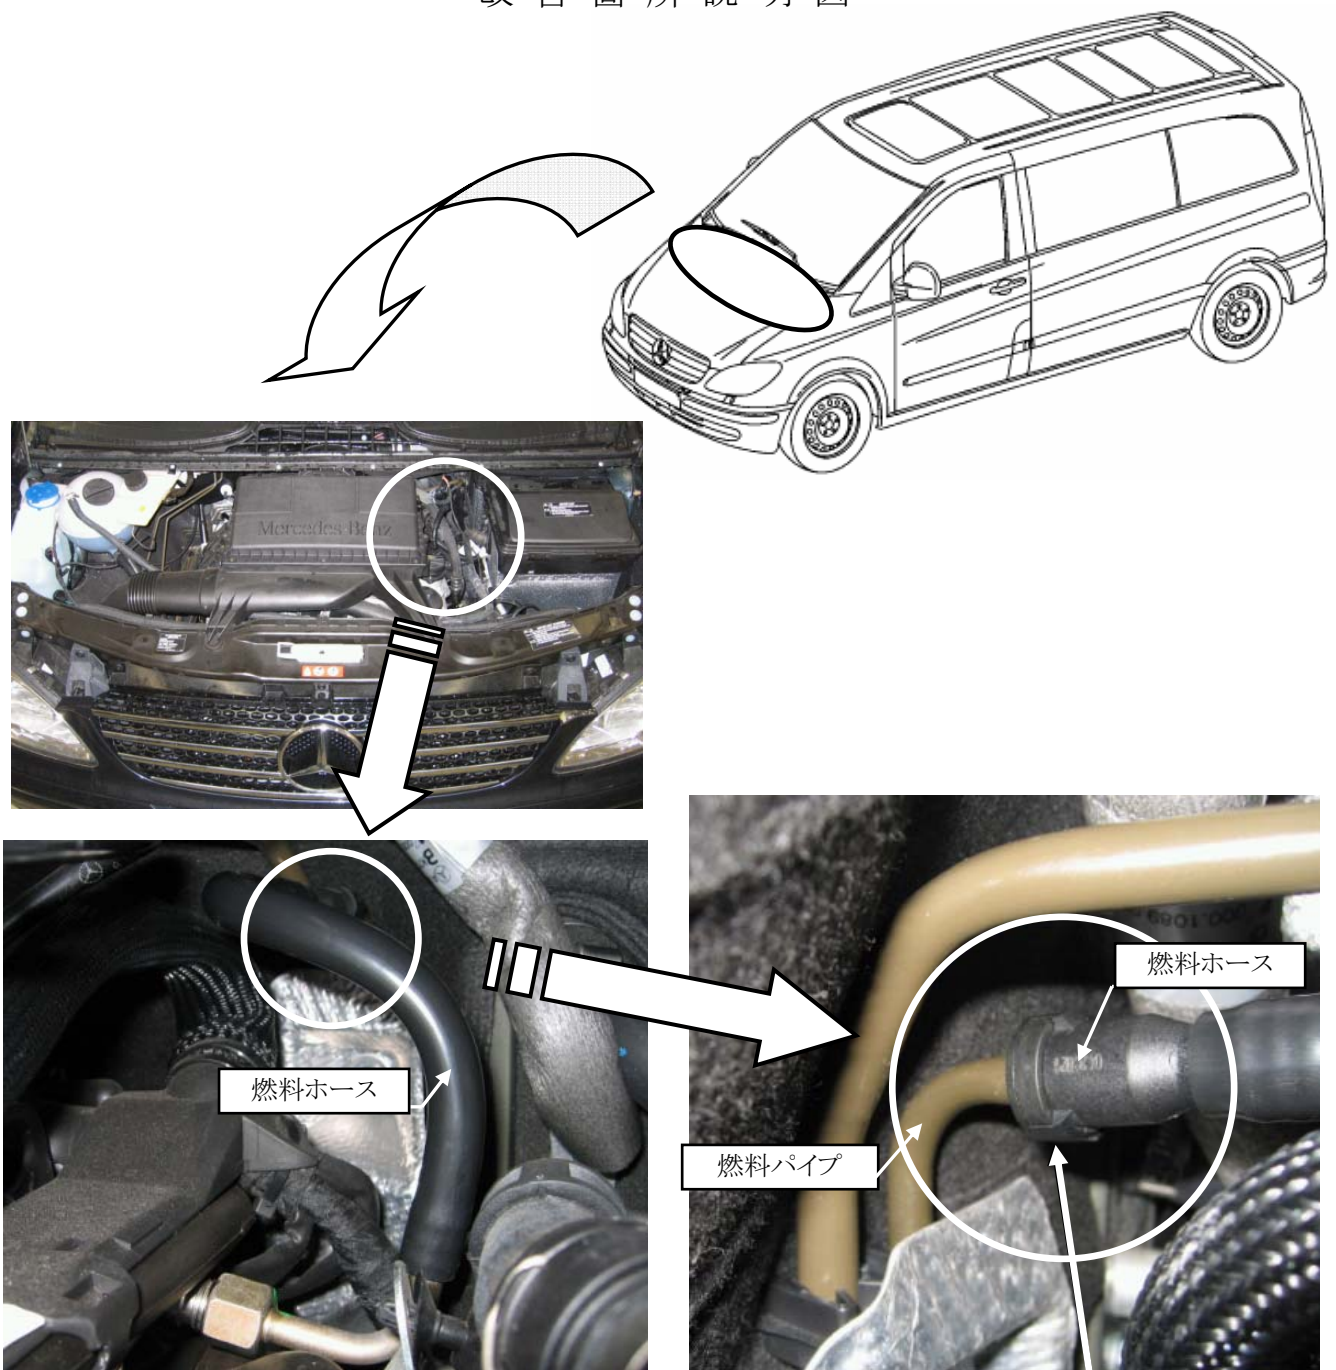

注： は交換部品を示す。

不具合発生箇所

原動機室内の燃料ホースとパイプの連結部の接続が確実に行われていないため、エンジンの振動等により連結部に緩みが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが外れて燃料が漏れ、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースを点検し、接続が確実に行われていない場合は、当該ホースおよび燃料パイプを新品と交換する。

識別： 燃料供給ホースに黄色ペイントを塗布する。