


改善箇所説明図

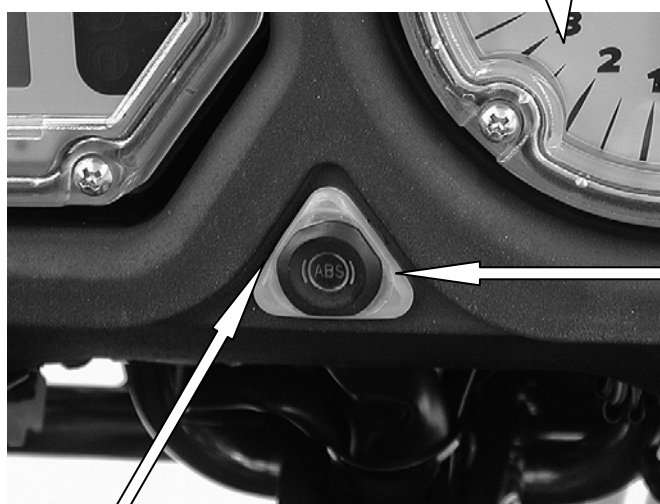

ABS 警告ランプ
(兼、ABS キャンセル
スイッチ)

基準不適合発生箇所

メーターパネル内に取り付けられているABS警告ランプ（兼、ABSキャンセルスイッチ）の防水構造が不適切なため、内部に水が浸入して腐食し、警告ランプが点灯しないことがある。そのため、ABS故障時及びABSキャンセル時のABSが作動しない状態になっている場合に運転者が認識できず、急ブレーキをかけた際にホイールがロックし、最悪の場合、転倒するおそれがある。

改善の内容：全車両、ABS 警告ランプを対策品に交換する。

交換識別の方法：対策品は、ABS 警告ランプ裏部に白色のシリコンシールが使われている。

注： は交換部品を示す。