

改善箇所説明図




基準不具合発生箇所



タイロッドエンド

ハブキャリア

ロアアーム

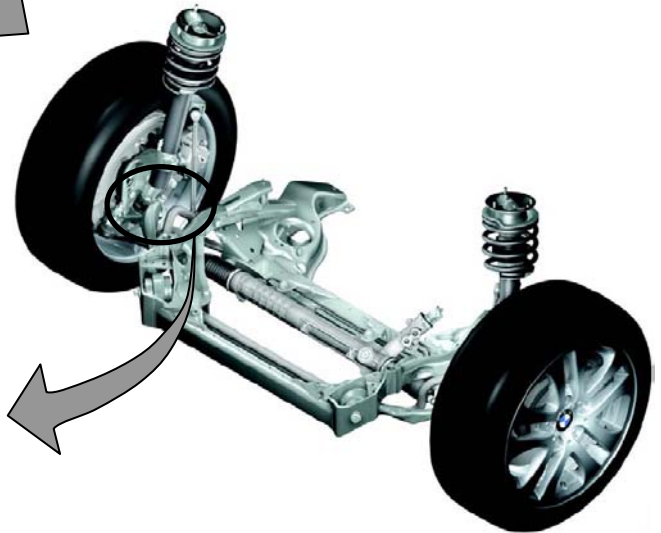

不具合の内容

フロントロアアームとタイロッドエンドをハブキャリアに固定するナットの締め付けが不十分なため、走行等の振動により当該ナットが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ナットが外れ、最悪の場合、ロアアーム又はタイロッドエンドがハブキャリアから外れ、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該部品の締め付け状態を確認し、緩んでいた場合はその部品およびハブキャリアを交換する。

識別：作業完了車には、右ストラットタワーへ青色ペイントマークを塗布する。

注意： は交換部品を示す。