


改善箇所説明図

●下図の右上はシールが剥がしてあり、部品を交換する。

●下図の左上はシールが張ってあり、対策を必要としない。

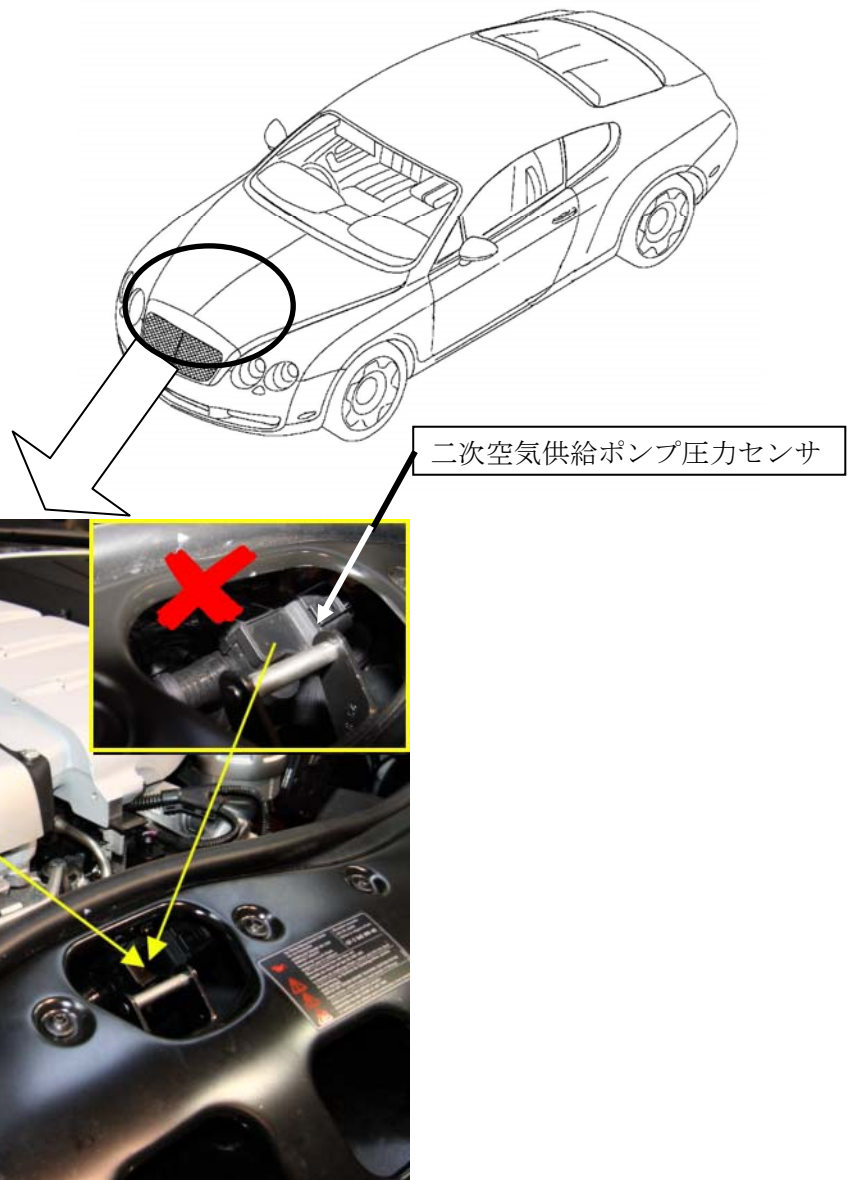

注意： は交換部品を示す。

不具合の内容

一酸化炭素等発散防止装置の二次空気供給ポンプ圧力センサの密封シールを誤って剥がしたものがある。そのため、当該ポンプの吐出圧力が正確に測定できず、排気管に送られる二次空気が不安定となり、排出ガス値が保安基準に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、二次空気供給ポンプ圧力センサを点検し、シールが剥がされている車両は二次空気供給ポンプ圧力センサを新品と交換する。

識別

対策済み車両にはセンサ上部にアルミ製のシールが貼付されている。