


－ 改善箇所説明図 －

不具合事象②

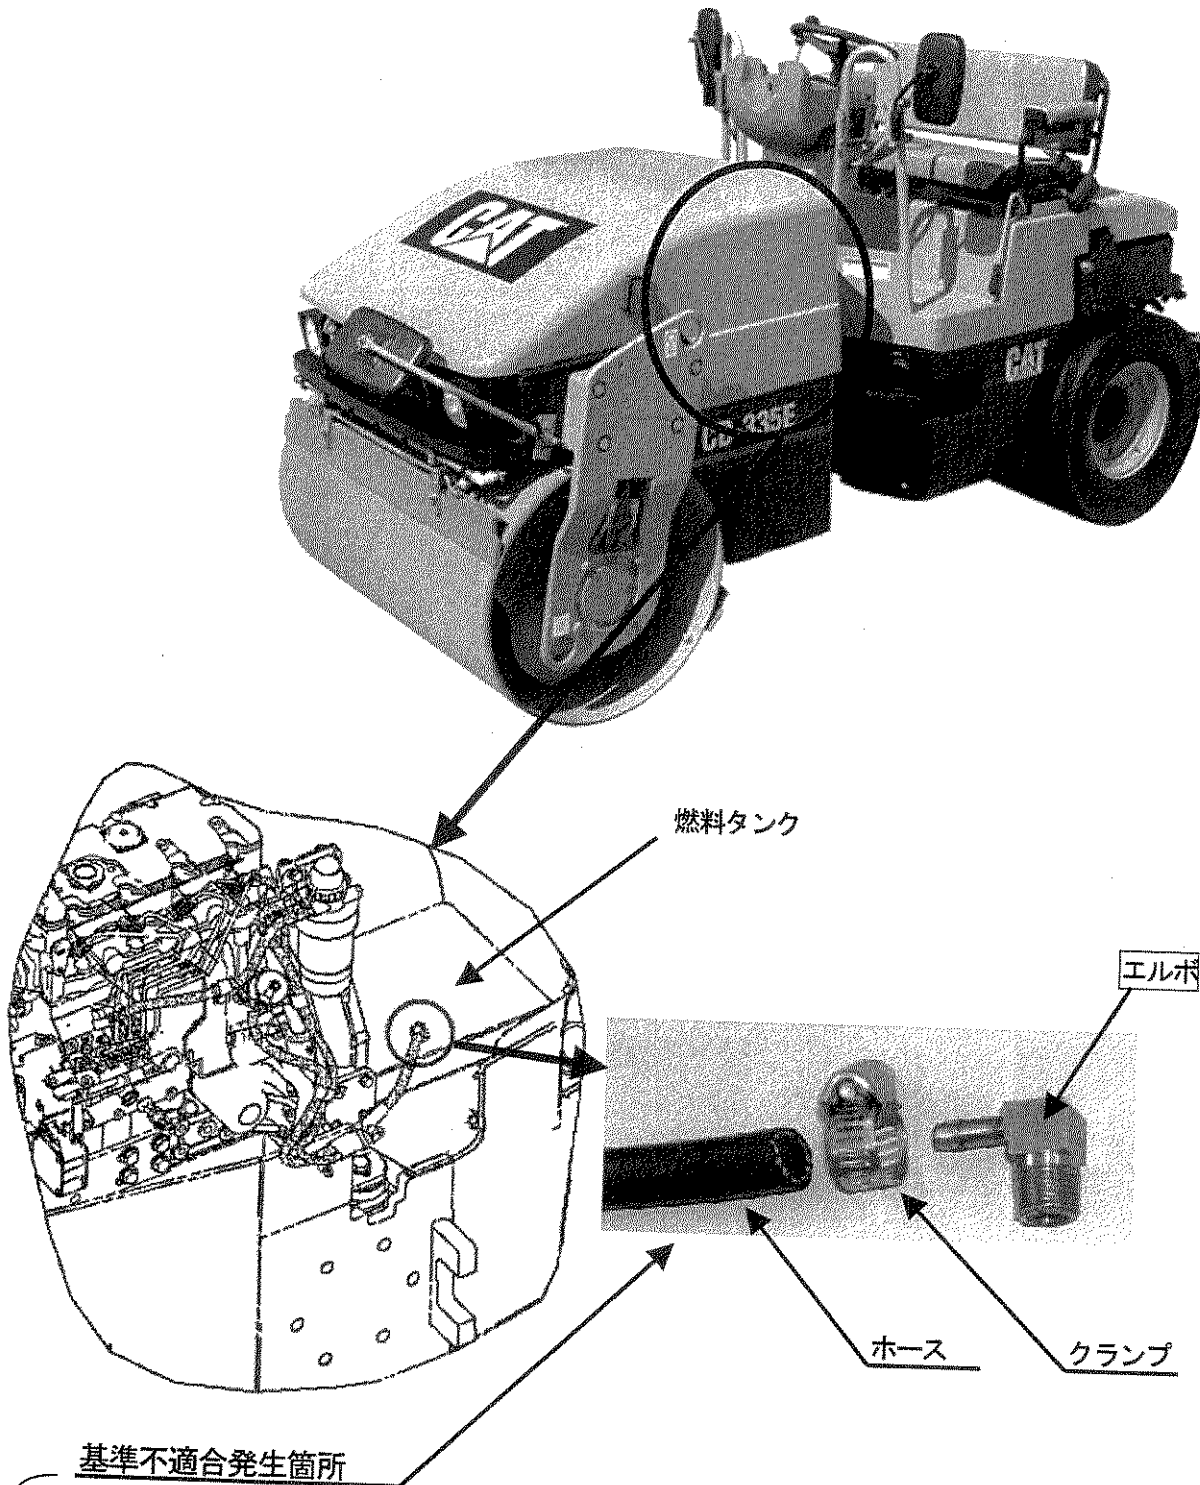

原動機から燃料タンクへの戻り配管のエルボ部のクランプ締め付け力が不足しているため、エルボに挿入されたホースの締め付けが緩いものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、走行時等の振動によりエルボからホースが外れ、燃料が洩れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エルボを外径アップした対策品に交換し、クランプを規定値で締め付ける。

注： は、交換部品を示す。

識別：対策済み車両には、ホースクランプに白ペンキを塗布する。