


改善箇所説明図

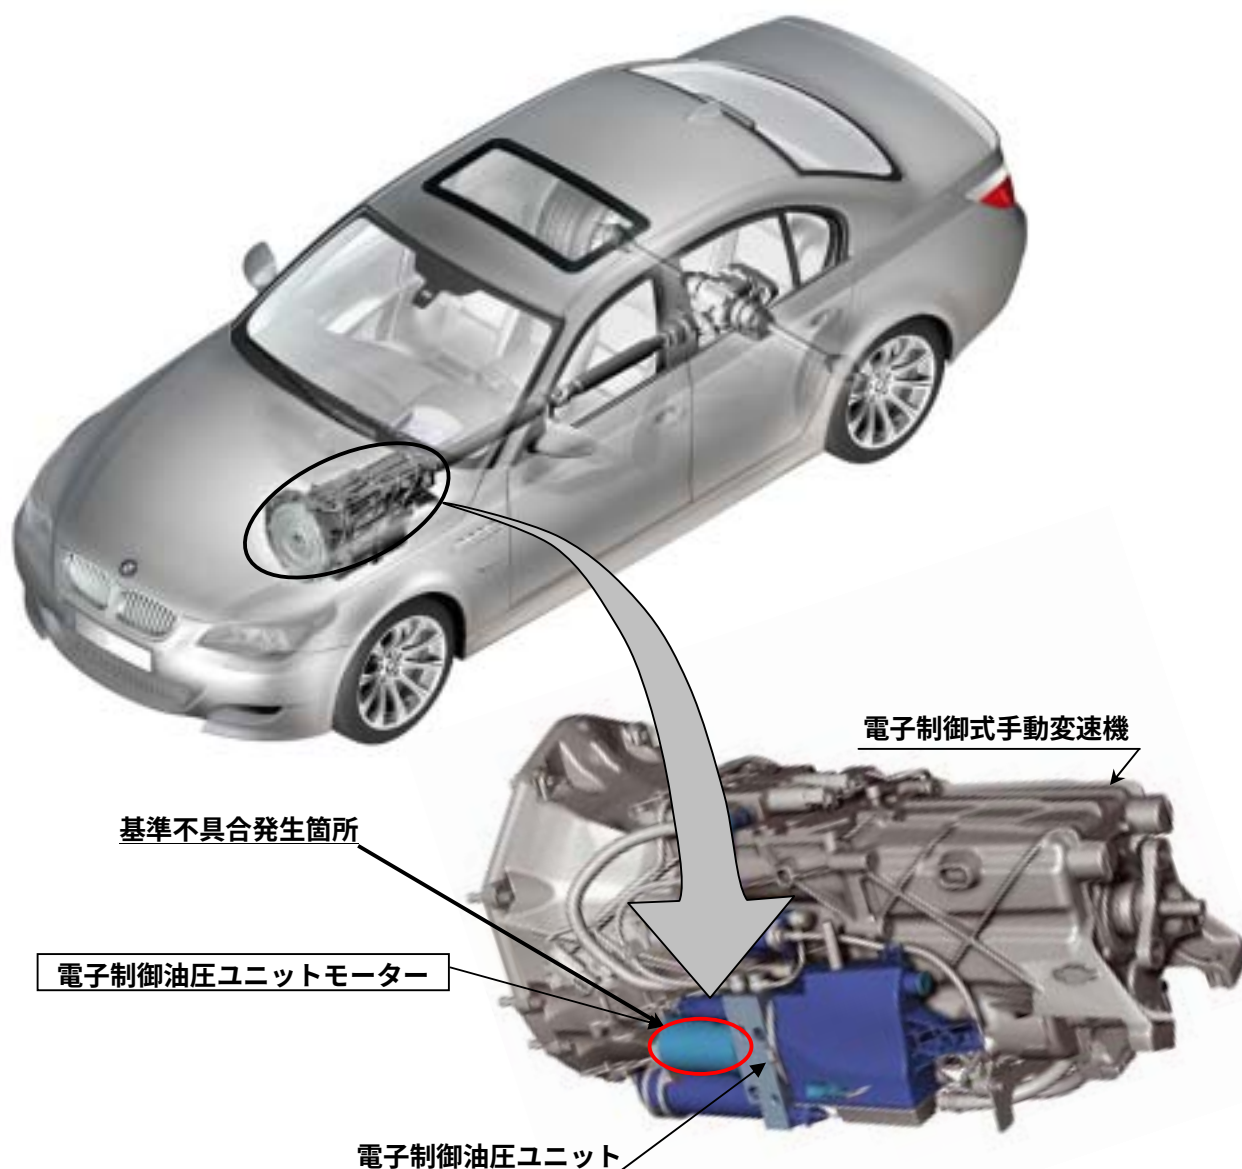

不具合の内容

電子制御式手動変速機の電子制御油圧ユニットモーターにおいて、カーボンブラシとホルダー間との隙間が不十分なため、ブラシが固着し接点が接触不良を起こすことがある。そのため、油圧ポンプが作動しなくなり、そのまま使用を続けると、変速不能となり、最悪の場合、車両を停止した際、クラッチの接続が切れなくなり、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

・全車両、電子制御油圧ユニットモーターを対策品と交換する。

・ 注 ： は交換部品を示す。

・ 識別 ： 電子制御油圧ユニットモーターに白色ペイントを塗布する。