


改善箇所説明図

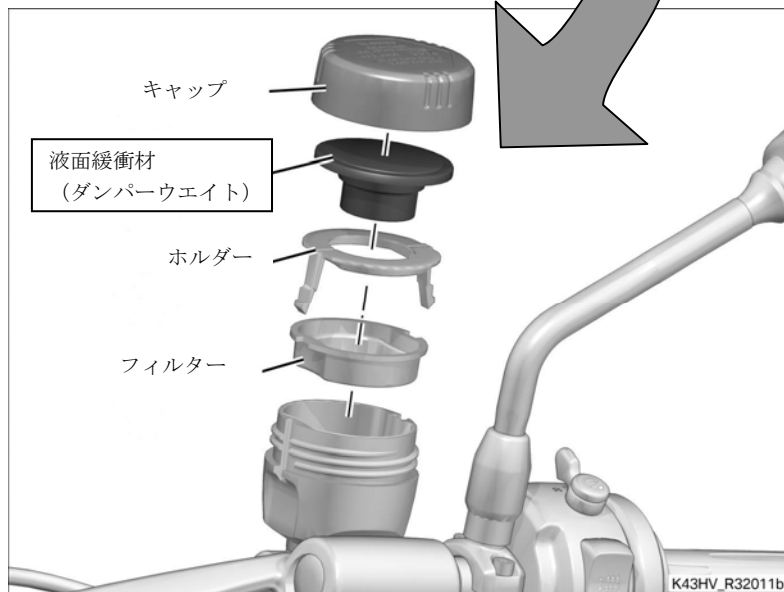

フロントブレーキマスターシリンダー上部リザーバータンク

不具合内容

前輪制動装置のマスターシリンダーの組み立て工程において、リザーバータンクに液面緩衝材を挿入していないものがある。そのため、走行時の振動により、リザーバータンク内に気泡が発生し、そのままの状態で使用を続けると、フロントブレーキ配管内に侵入して、最悪の場合、制動力を低下させるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントブレーキ配管内のエア抜きを行い、リザーバータンクに液面緩衝材を追加し、作業完了識別のためキャップを灰色の物へ交換する。

識 別

キャップの色(灰色)