

改善箇所説明図



G650X Country




G650X Challenge



G650X Moto

<インジェクター側>

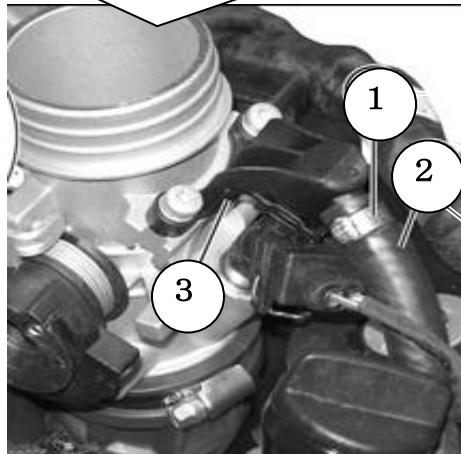


① クランプ

② 燃料ホース

③ インジェクタ

<燃料タンク側>

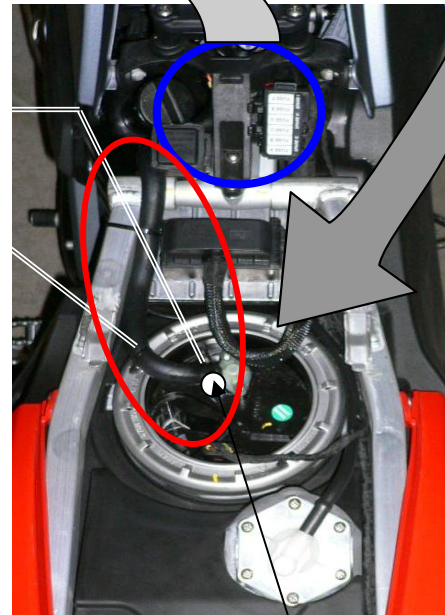

<車両後方側>

識別マーク
(白点)



14.2



16.2



17.5

ホースクランプ横の刻印

14.2 : インジェクター側用燃料ホースクランプ(良品)

16.2 : 燃料タンク側用燃料ホースクランプ (良品)

17.5 : 燃料タンク側用燃料ホースクランプ (誤品)

不具合内容

燃料ホース端部に内径の大きいクランプ（止め具）を誤って取り付けたため、そのまま使用を続けると、当該クランプの圧着力が低下し、最悪の場合、ホース端部より燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該クランプを正規品と交換するとともに、燃料ホースを新品と交換する。

識 別

燃料ポンプマウント上部の燃料ホースクランプ部に白ペイントマーク(図示のとおり)

注： は交換部品を示す