


改善箇所説明図①

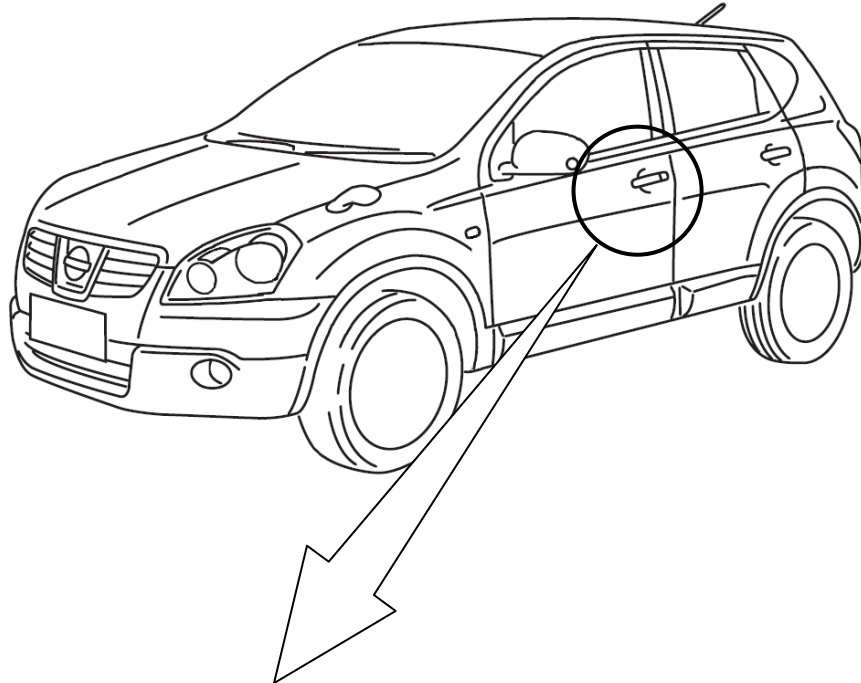

アウトサイドハンドル

基準不適合発生箇所

インテリジェントキー仕様の運転者席及び助手席の乗降口の扉において、外側のハンドルの寸法が大き過ぎるものがあるため、扉を開いた際に当該ハンドルが引っ掛かって戻らないことがある。そのため、確実に扉を閉じることができないおそれがある。



インテリジェントキー仕様用リクエストスイッチ


改善の内容

全車両、当該ハンドルを点検し、引っ掛かりがあるものは修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、修正する部品を示す。

改善箇所説明図②

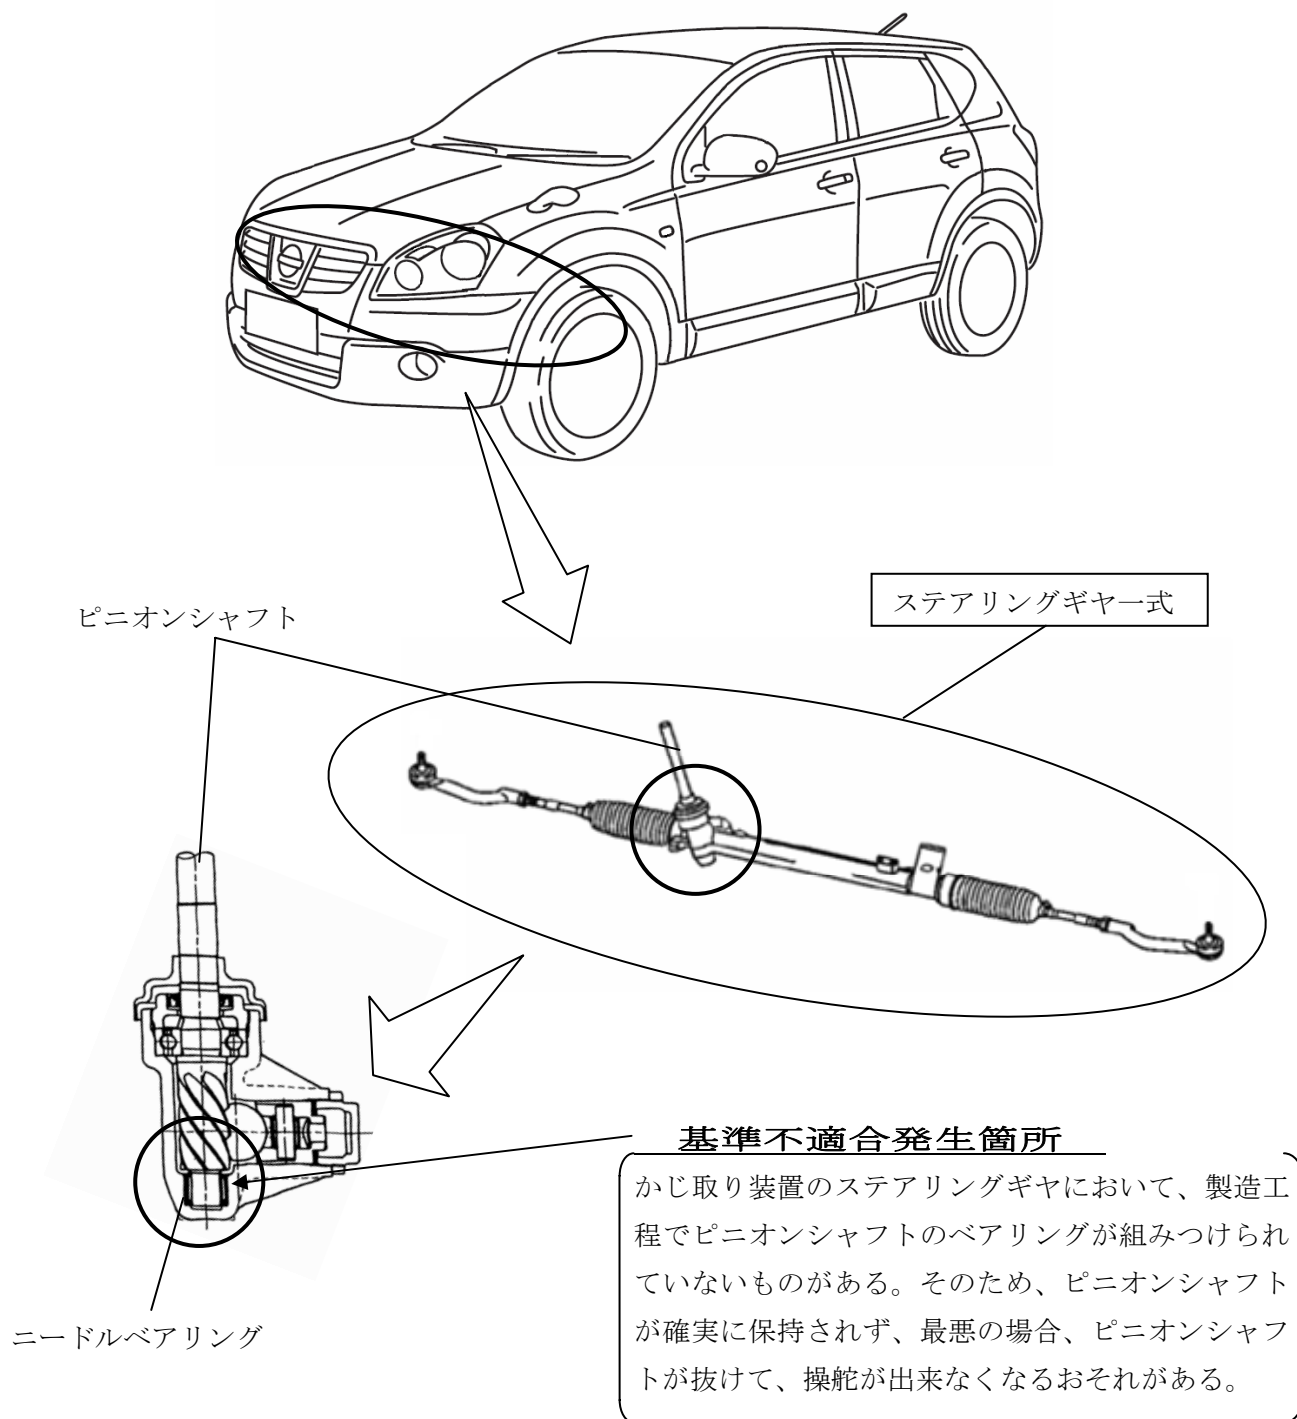


改善の内容

全車両、当該ピニオンシャフトを点検し、ベアリングが欠品しているものはステアリングギヤー式を良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。

改善箇所説明図③

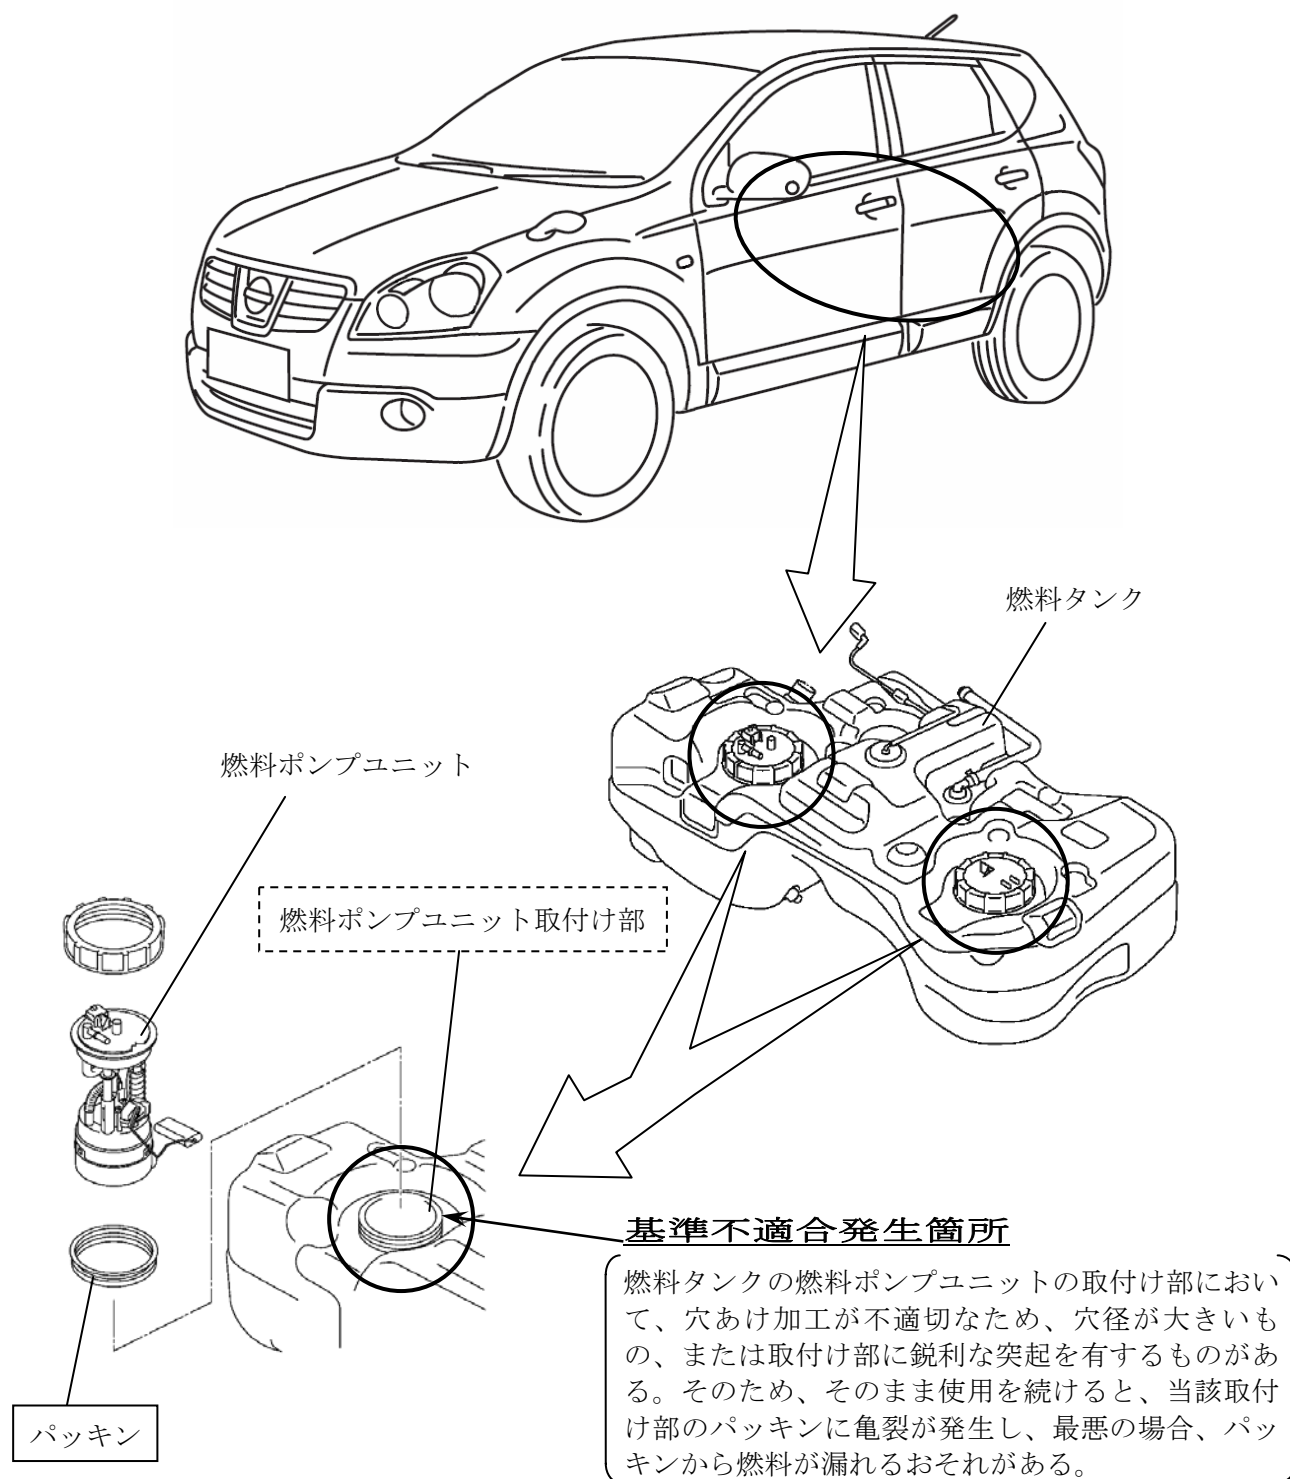

改善の内容

全車両、当該燃料ポンプユニットの取付け部の穴径を点検し、穴径が交換基準より大きいものは、燃料タンクを良品と交換する。穴径が交換基準内のものは、取付け部の鋭利な突起をなくし、パッキンを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。 は、修正部位を示す。