



改善箇所説明図

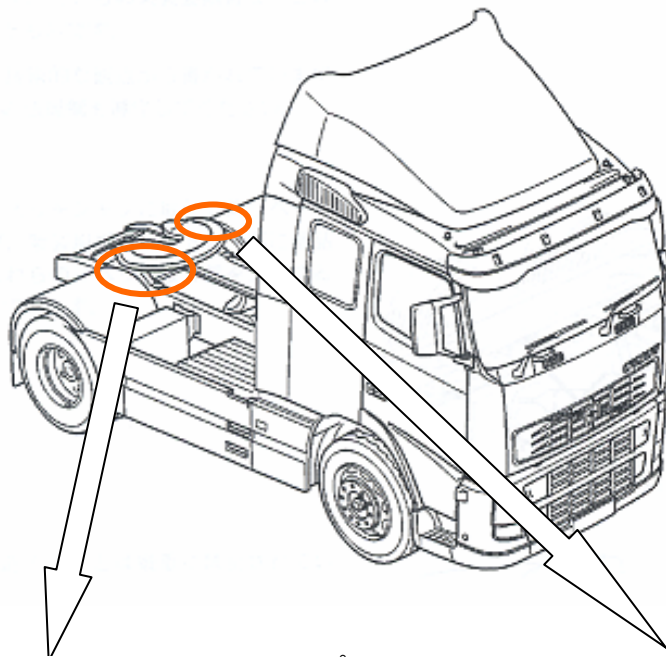


改善前

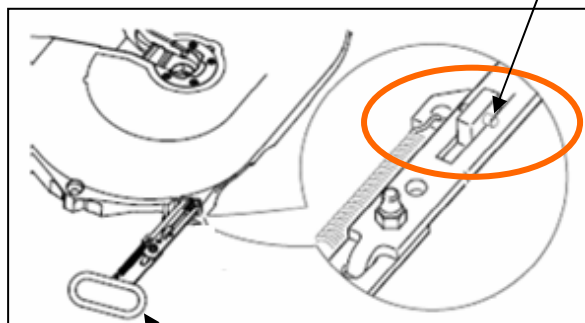

ピン

リリースハンドル


シリアルプレート

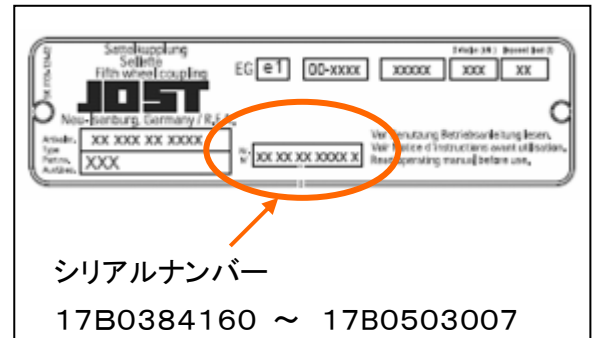

シリアルナンバー

17B0384160 ~ 17B0503007

改善後

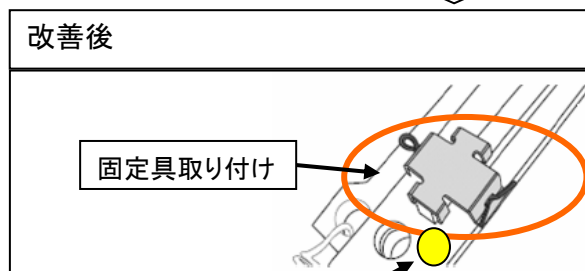

固定具取り付け

黄色ペイントを塗布

基準不適合発生箇所

カプラ(連結装置)のリリースハンドル部のピン取り付け穴が大きいものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ピンが外れ、最悪の場合、トレーラが離脱するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、カプラのシリアルナンバーを確認し、該当する場合は固定具を取り付ける。

識別方法

リリースハンドル部に黄色ペイントを塗布する。

注: は改善箇所を示す。