


改善箇所説明図

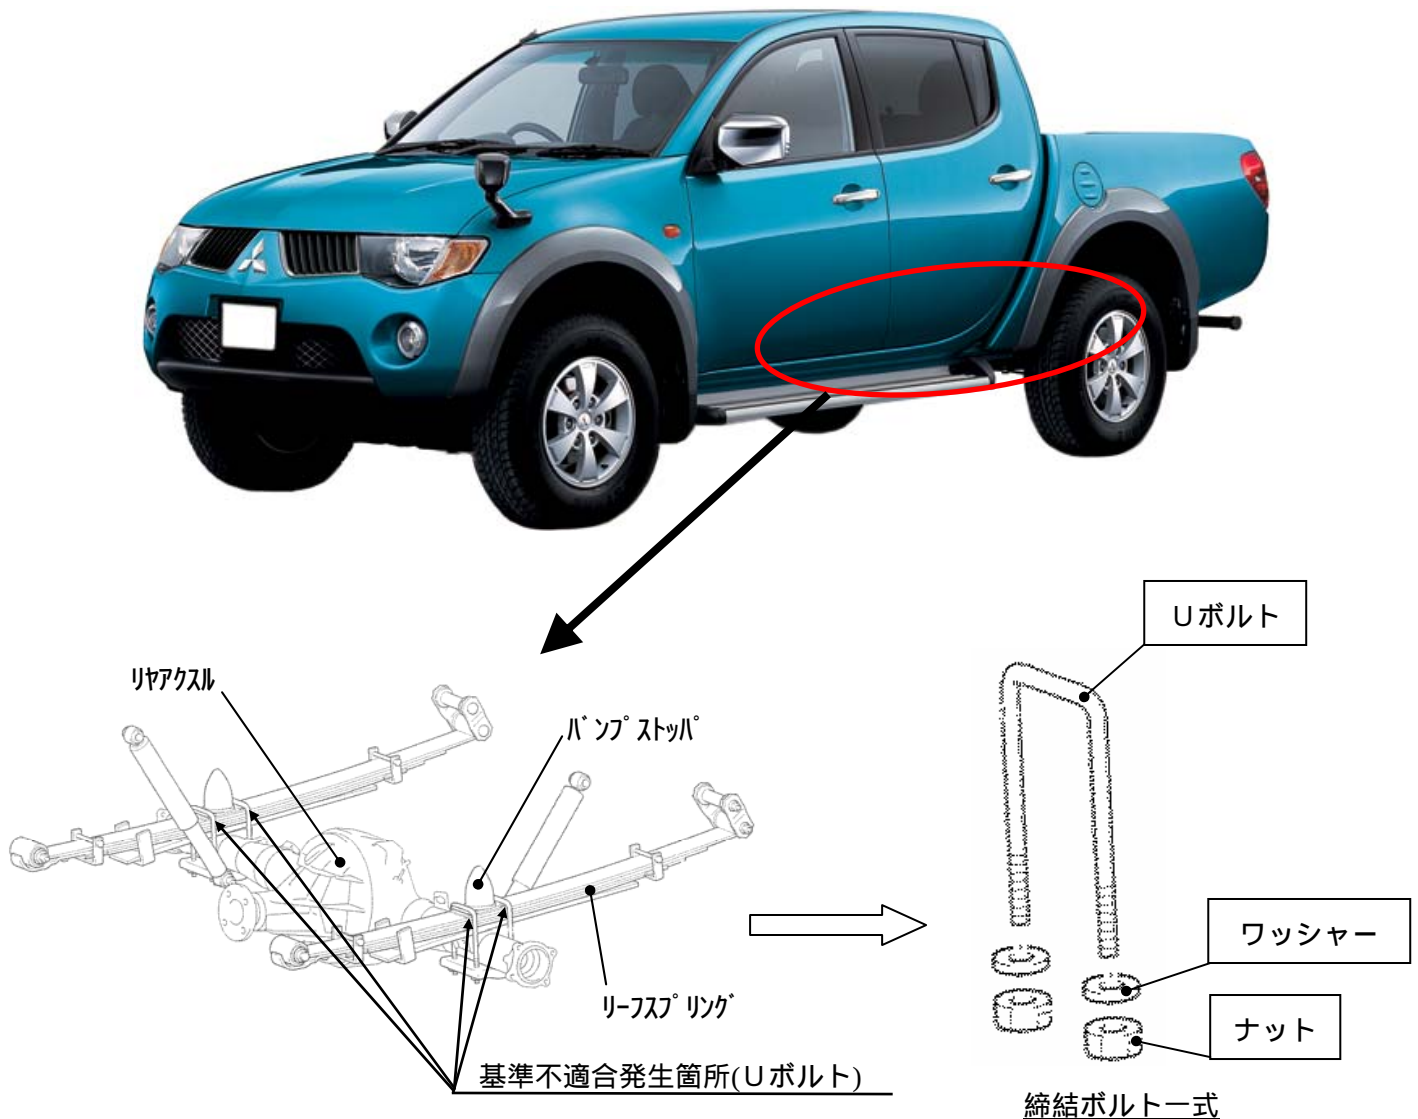

リアアクスルをリーフスプリングに締結するUボルトの製造工程が不適切なため、当該ボルトに亀裂が発生するものがある。そのため、融雪剤などにより当該ボルトが腐食し、そのまま使用を続けると破損して異音が発生するとともに、ボルト、バンプストップが脱落するおそれや、リアアクスルの位置がずれ、走行安定性が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、締結ボルト一式を対策品に交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：運転席ドア側ドアチェッカー取付けボルト（下側）に、白または黄色のペイントを塗布する。