



改善箇所説明図



G450X

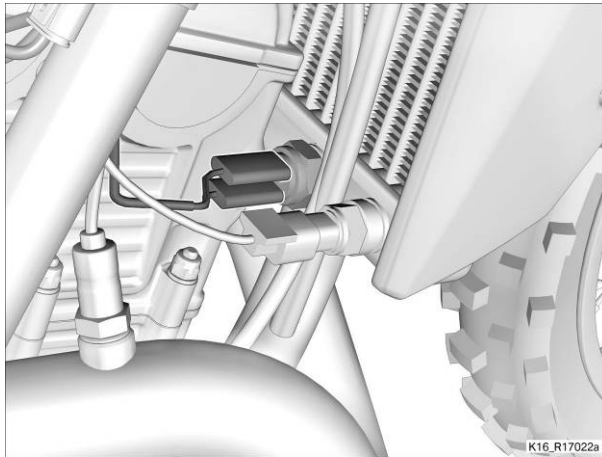

車両右側

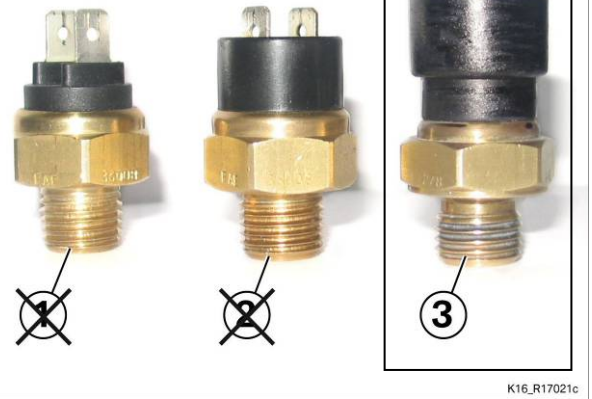

サーモスイッチ

① 交換対象

② 交換対象

③ 対策部品

不具合内容


冷却ファン用サーモスイッチにおいて、設計不良により防水シールが不適切なため、内部に水が侵入し、ショートするものがある。そのため、冷却ファンが作動し続ける、又は作動しないことがある。冷却ファンが作動しない場合、オーバーヒートし、エンジン出力不足となり、最悪の場合、エンジンが走行中に停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、冷却用サーモスイッチを対策品と交換する。

識別マーク(白点)

サーモスイッチのコネクター接続部へ白ペイントマークを付ける(図示とおり)

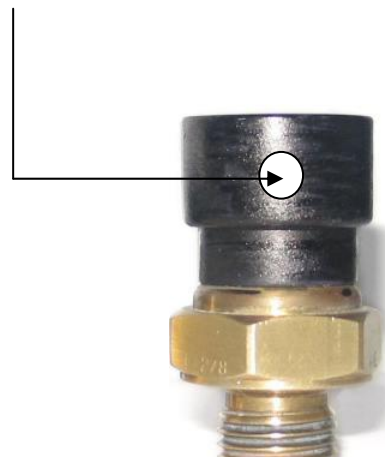

注： は対策品を示す