


改善箇所説明図




左ハンドル車で説明

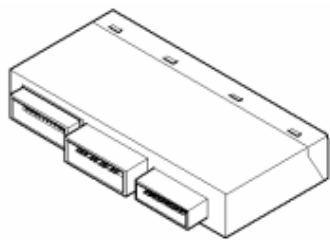


集中ロック用 ECU

制御

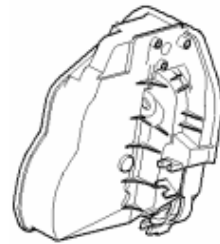

ドアロック

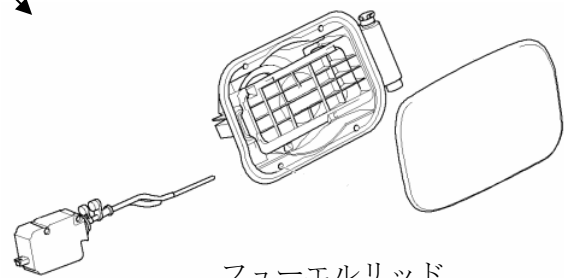

フューエルリッド

基準不適合発生箇所

不具合の内容

集中ロック用 ECU のプログラムが不適切なため、集中ロックシステムのサーボモーターが起動し続け、焼き付くことがある。そのため、ドアおよびフューエルリッドの施錠を解除できなくなり、最悪の場合、ドアが開かなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、集中ロック用 ECU のソフトウェアを修正する。

識別

作業完了車には、OBD 診断プラグカバー内側に黄色ペイントが塗布されている。