


改善箇所説明図

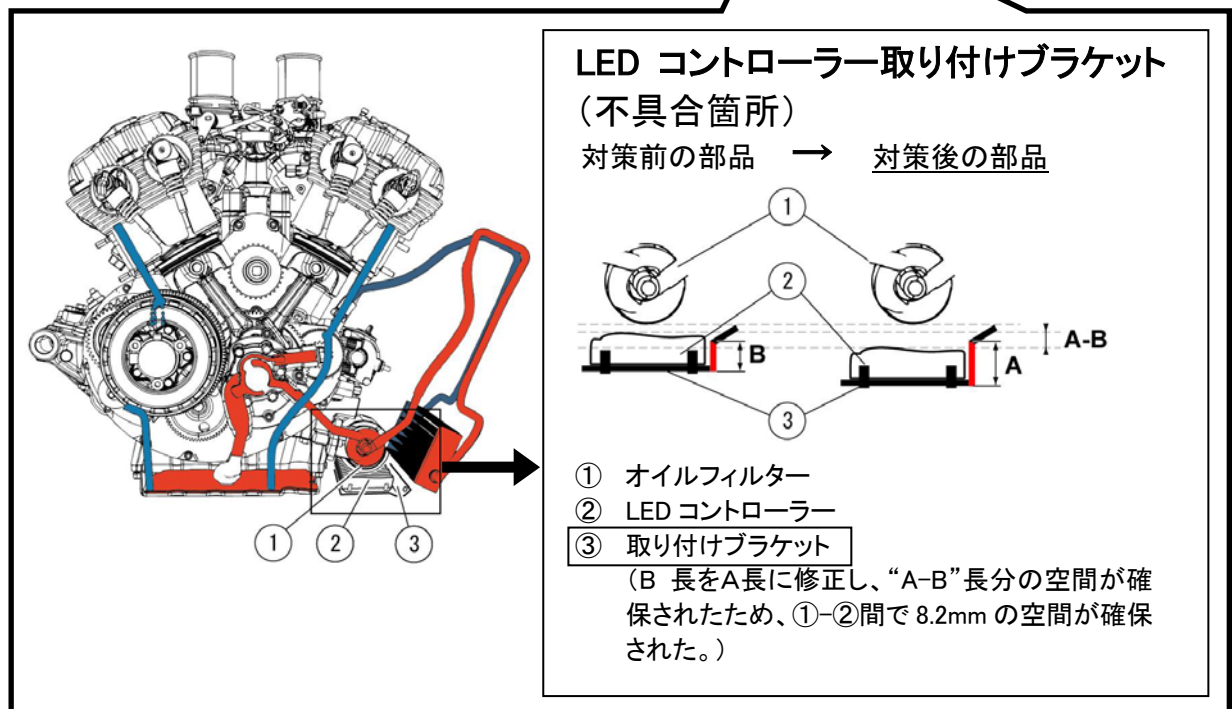

注： は、交換部品を示す。

不具合箇所

純正アクセサリ部品として、取り付けられたLED式方向指示器のコントローラーにおいて、取り付け位置が不適切なため、当該コントローラーと原動機のオイルフィルターが接触する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動によりオイルフィルターが損傷しオイルが漏れ、最悪の場合、漏れたオイルがタイヤに付着し、転倒するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該コントローラーの取り付けブラケットを対策品に交換し、フィルターとの隙間を確保する。

識別

フレームヘッド部に外-1566 のステッカーを貼付する。