


改善箇所説明図



F800GS

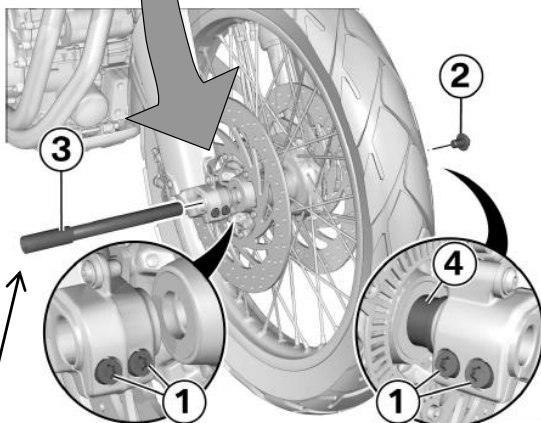

- ① アクスルランプボルト（左右各 2 本）
- ② 固定ナット
- ③ フロントアクスルシャフト
- ④ カラー

注：□は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

フロントアクスルシャフトの厚みが不足しているものがあり、フロントホイールに過大な負荷がかかると当該シャフトに亀裂が発生する場合があります。そのため、そのまま使用を続けると、当該シャフトが折損し、最悪の場合、転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントアクスルシャフトを良品に交換する。

識別マーク(白点)

固定ナット上に白ペイントマークを付ける(図示とおりに)

