


改善箇所説明図

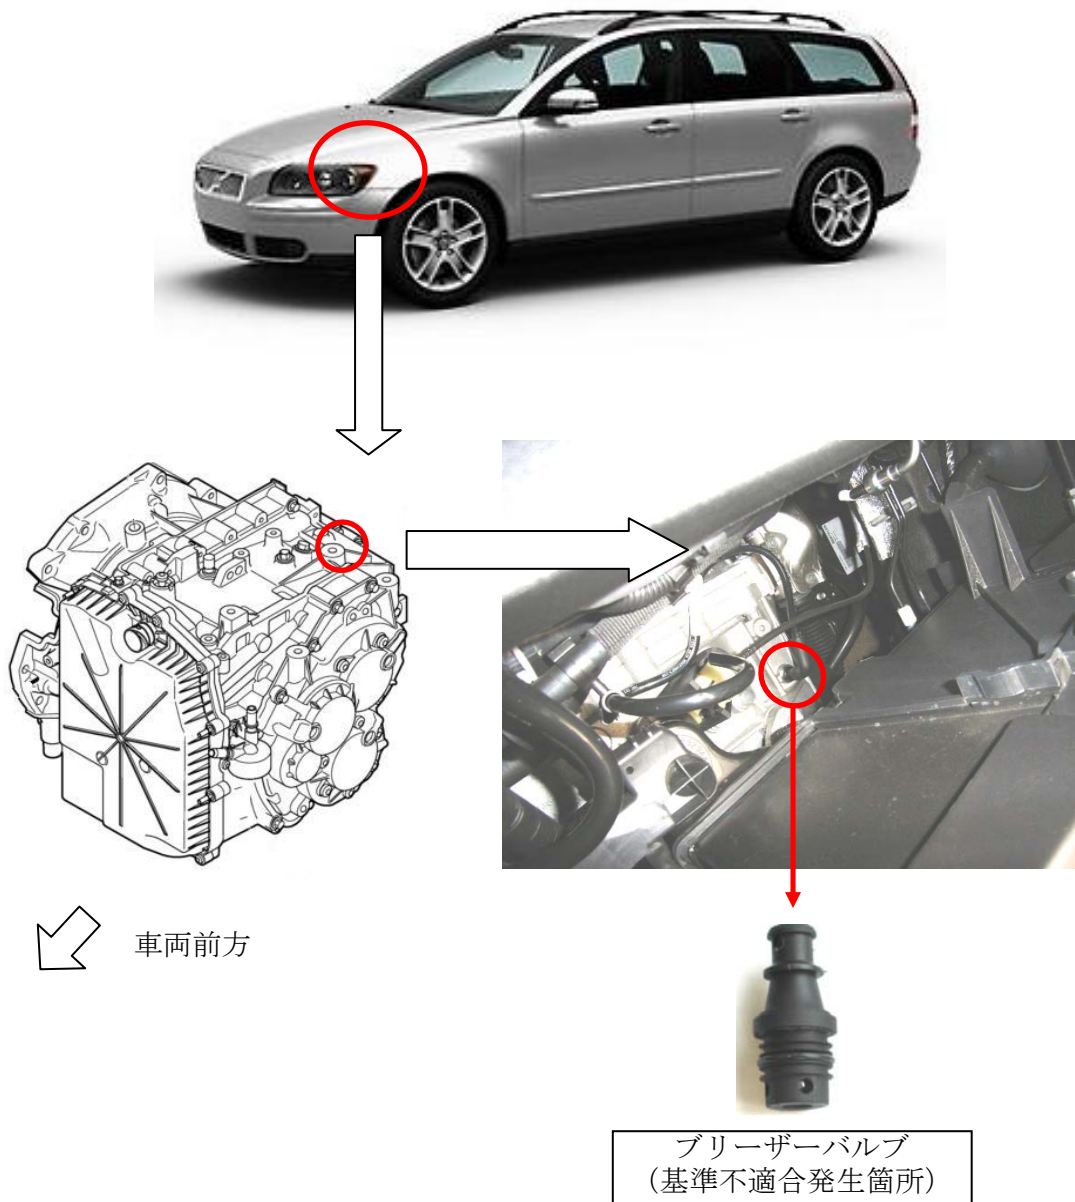

基準不適合発生箇所

油圧自動ギヤ式変速機の上部にあるブリーザーバルブにおいて、当該バルブ内にある横転時オイル漏れ防止機構の設計が不適切なため、当該変速機の内部圧力が異常上昇し、当該変速機のオイルシールからオイルが漏れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブリーザーバルブを横転時オイル漏れ防止機構のない対策品と交換する。

識別

ブリーザーバルブ側面へ黄色ペイントを塗布する。

注: ☐ は交換部品を示す。