


改善箇所説明図

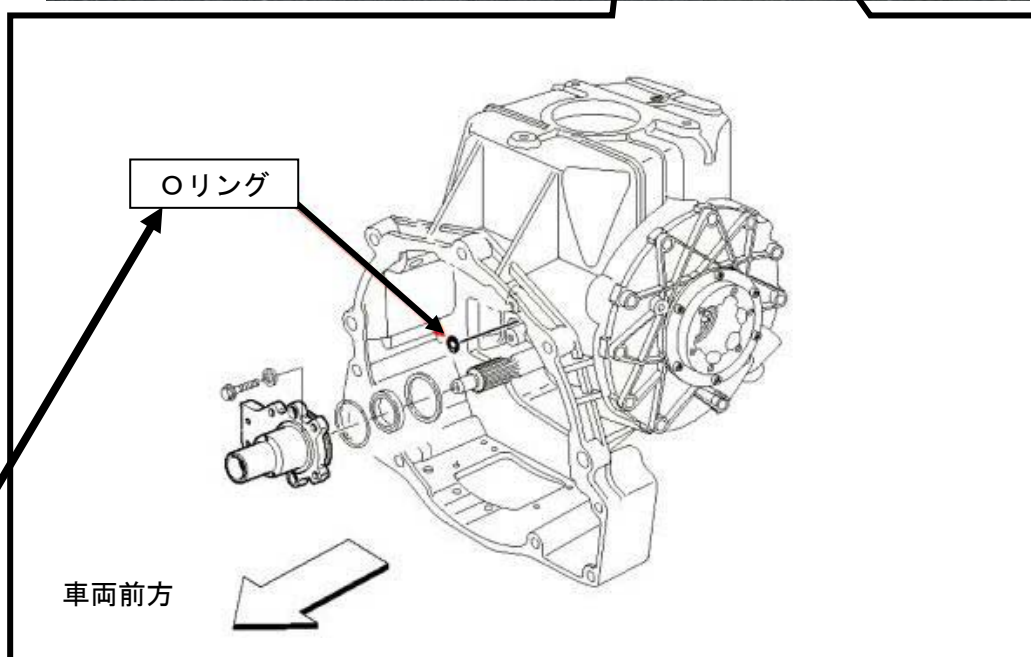

基準不適合発生箇所

注：□ は交換部品を示す。

変速機のクラッチハウジング内Oリングにおいて、異品が組み付けられたものがある。そのため、当該Oリングが作動油により膨潤し損傷すると、変速機の作動油に空気が混入するとともに作動油が漏れ、最悪の場合、クラッチの断続が出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該Oリングを正規品と交換する。

識別：クラッチハウジング上面に緑色ペイントを塗布する。