


改善箇所説明図

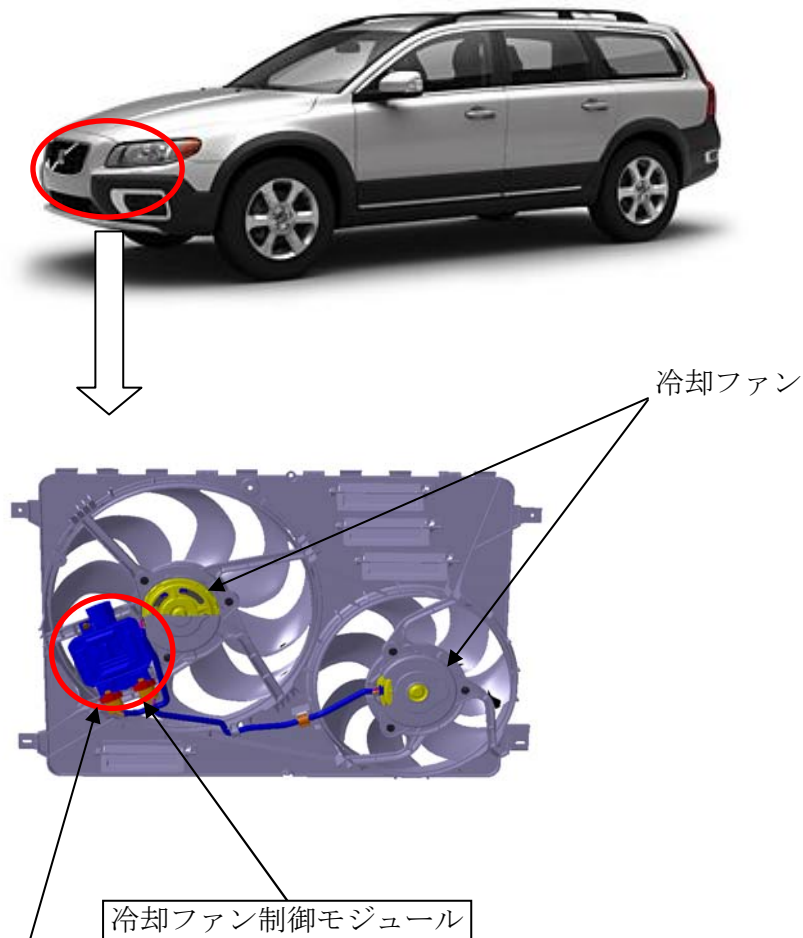

基準不適合発生箇所

原動機の冷却ファン制御モジュールのプログラムが不適切なため、原動機制御モジュールから送られる冷却ファン制御信号が正しく処理されず、冷却ファンが作動しない場合がある。そのため、原動機の水溫異常によりエンジン警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、オーバーヒートし、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、冷却ファン制御モジュールを正しいプログラムが書き込まれた対策品と交換する。

識別

左前席ドアヒンジ取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注：□ は交換部品を示す。